

Министерство образования Российской Федерации
Российский государственный профессионально – педагогический
университет
Инженерно – педагогический институт
Кафедра сварочного производства

Дипломный проект

Пояснительная записка

030500.01.00.00.00. ПЗ

Проект выполнил:

студент гр.

Руководитель,

Ст преподаватель



Нормоконтроль,



к.т.н., доцент.



Зав. кафедрой


к.т.н., доцент.

Екатеринбург

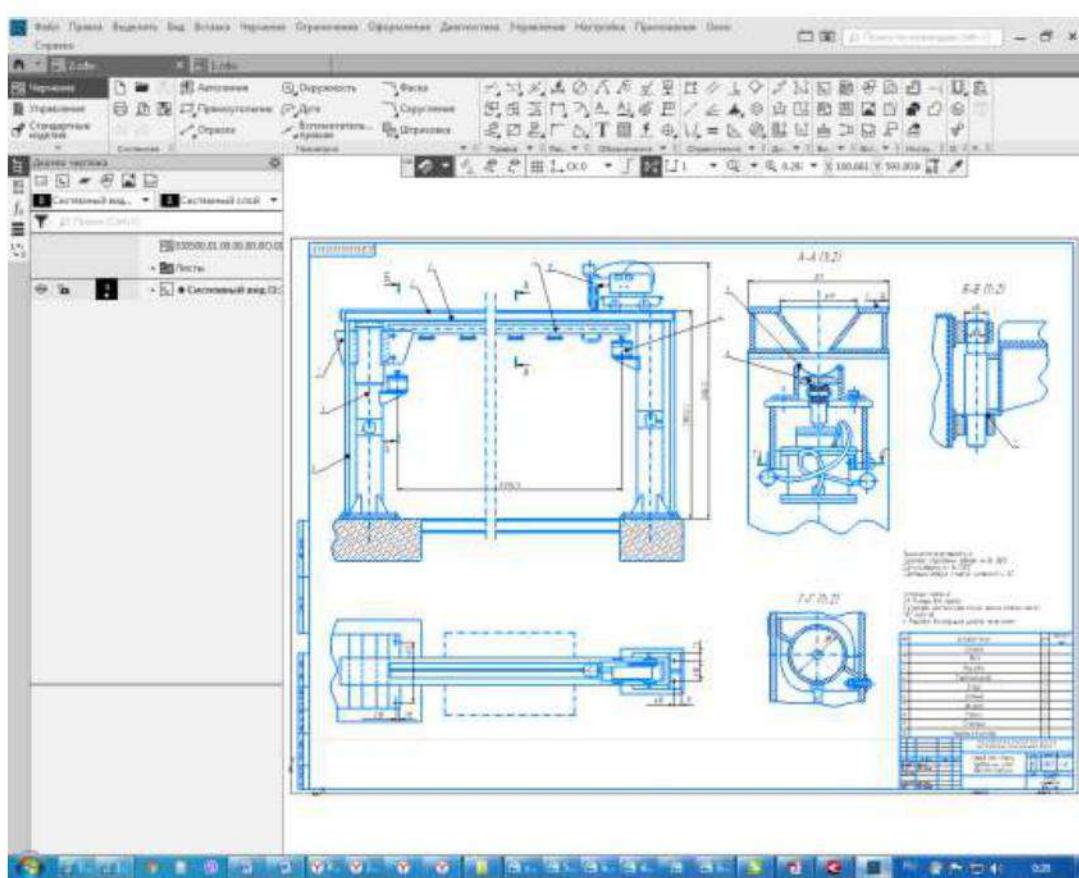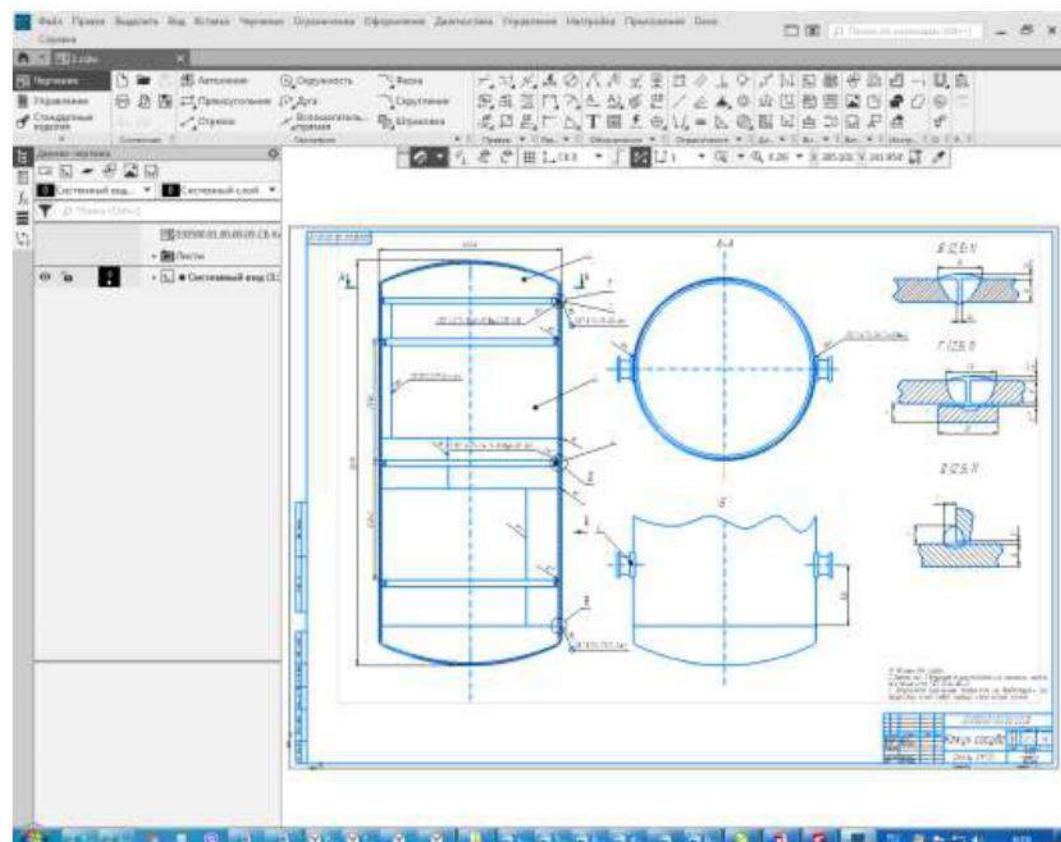

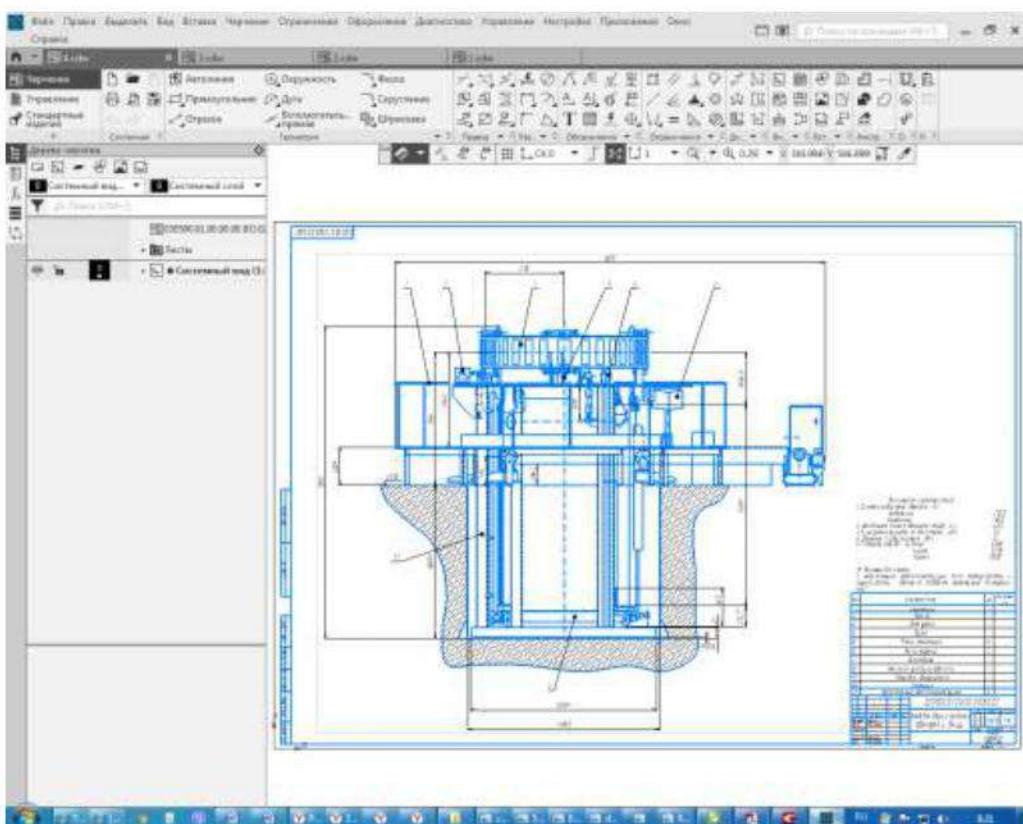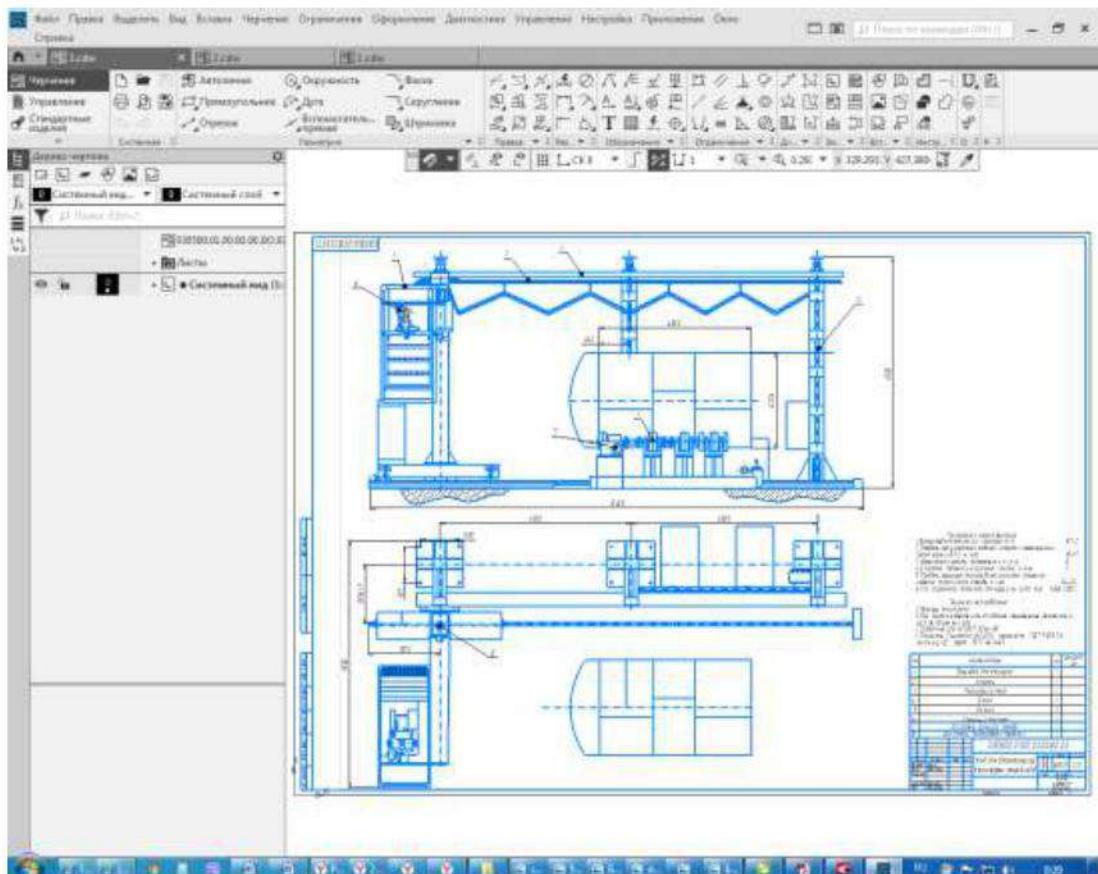

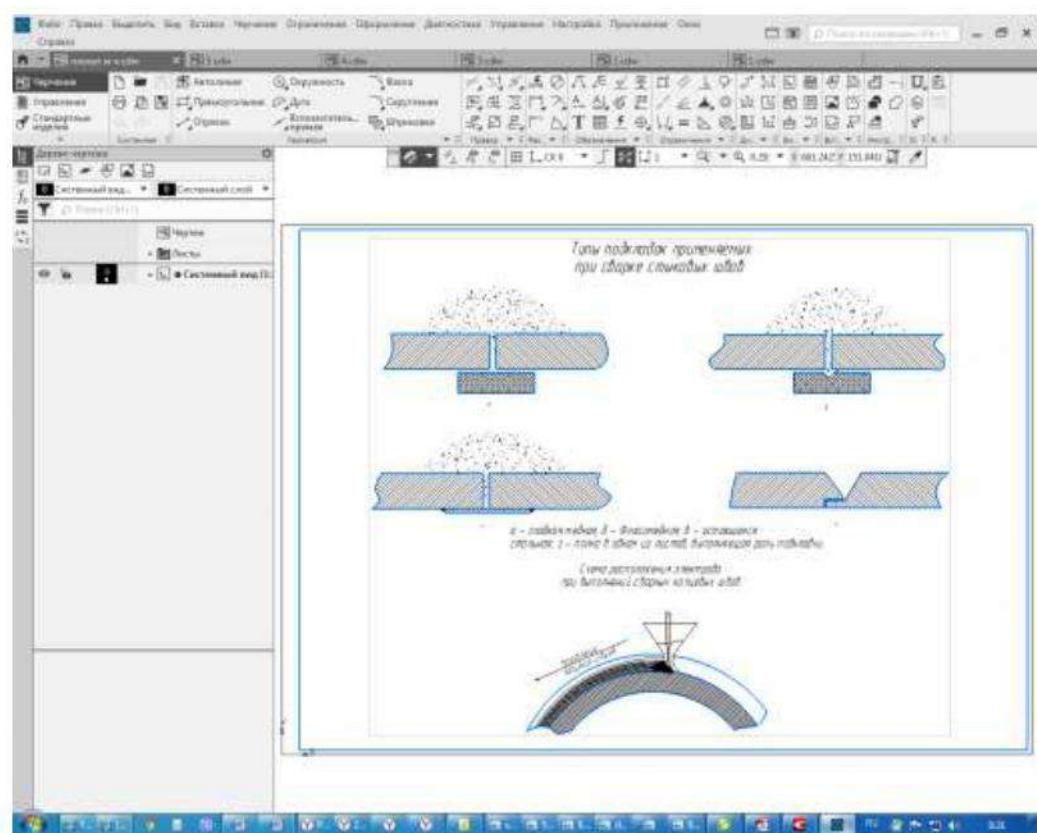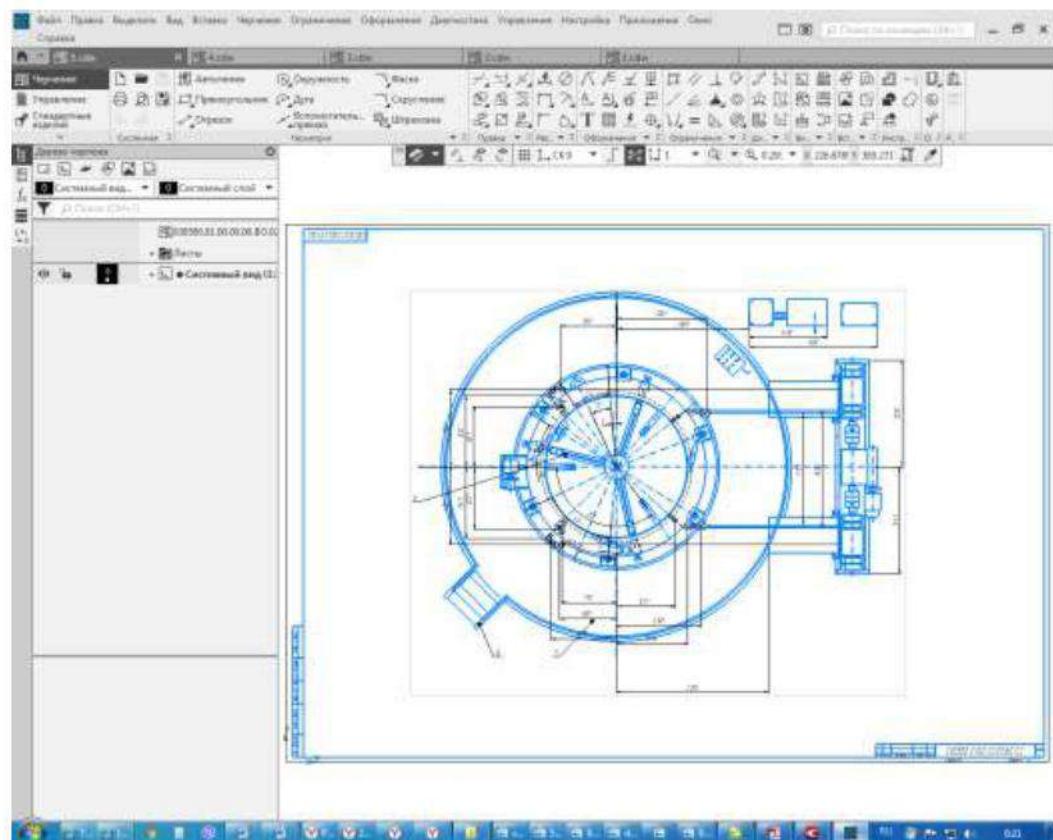

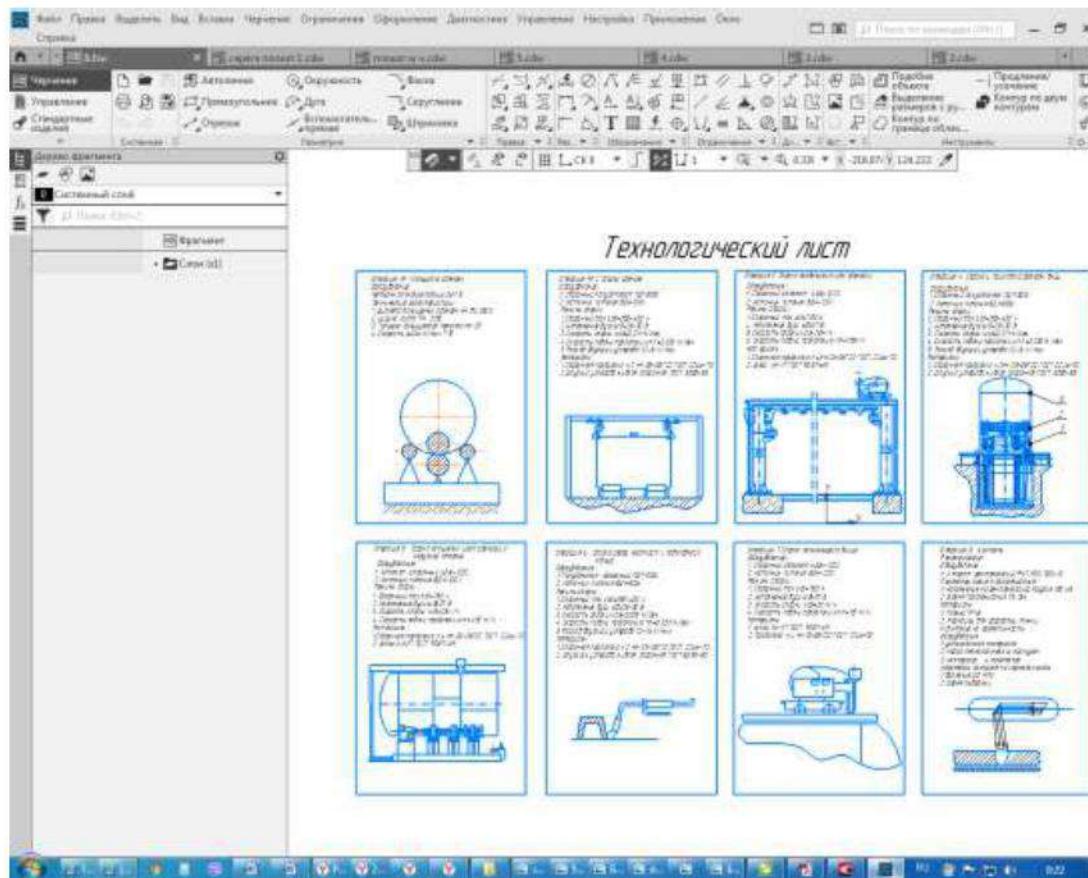

Технико - экономические показатели				
Nº	Наименование затрат	Базовый бюджет руб	Новый проект руб	Экономика
1	Затраты на основные материалы	159842	1087198	432644
2	Затраты на вспомогательные материалы	474336	252720	221616
3	Затраты на технологическую энергию	103404	89628	13776
4	Затраты на заработную плату	73284.75	20270.25	53014.5
5	Итого	20778031	136915	712652.1

РЕФЕРАТ

Дипломный проект содержит 8 листов графической части, пояснительная записка состоит из 76 страниц и содержит 10 рисунков и 20 таблиц.

Ключевые слова: КОЖУХ СОСУДА, ТЕХНОЛОГИЯ, ОХРАНА ТРУДА, ЭКОЛОГИЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ.

Цель проекта – разработка механизированного процесса сборки и сварки кожуха сосуда для транспортировки и хранения светлых нефтепродуктов.

Выполнено:

- Проведен анализ способов сварки, выбран способ сварки;
- разработан технологический процесс сварки сосуда;
- подобрано оборудование и оснастка для обеспечения технологического процесса;
- разработаны мероприятия по охране труда;
- проведены расчёты экономической эффективности проекта;

Выполнены графические иллюстрации:

Изделие – 1лист формата А1;

Технологический лист – 1лист формата А1;

Стенд для сварки кольцевых швов снаружи -1лист формата А1;

Центратор – 1лист формата А1;

Стенд для сварки продольного швов обечаек с наружки –1 лист формата А1;

Стенд для сборки и прихватки обечаек и днищ -1 лист формата А1;

					030500.01.00.00.00. ПЗ		
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата			
Разраб.					Технология и оборудование сборки – сварки сосуда для хранения и транспортировки нефтепродуктов.	Лист.	Лист
Провер.						2	
Реценз.							
Н. Контр.							
Утврд.							

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	6
1 УСЛОВИЕ РАБОТЫ И НАЗНОЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ.....	8
1.1 Анализ условий работы.....	8
1.2 Назначение конструкций.....	8
2 ВЫБОР МАТЕРИАЛА.....	10
2.1 Обоснование выбора материала.....	10
2.2 Состав и свойство материала.....	11
2.3 Характеристика свариваемости материала.....	12
2.4 Выводы и постановки задач.....	18
3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	20
3.1 Описание технологического процесса.....	20
3.1.1 Базовая технология сборки и сварки кожуха сосуда.....	20
3.1.2 Проектируемая технология сборки и сварки кожуха сосуда..	21
3.2 Выбор способа сварки.....	24
3.3 Характеристика сварки под слоем флюса	26
3.4 Характеристика сварки в CO ₂	38
3.5 Подбор сварочных материалов.....	30
3.5.1 Подбор материалов для сварки под слоем флюса.....	30
3.5.2 Подбор материалов для полуавтоматической сварки в	
среде углекислого газа.....	31
3.6 Выбор режимов сварки.....	32
3.6.1 Расчёт параметров режима сварки под слоем флюса.....	32
3.7 Контроль качества.....	34
3.7.1 Контроль качества и испытания.....	34
3.7.2 Контроль качества исходных материалов,	
оборудования и технологии.....	35
3.7.3 Контроль качества изделия.....	35

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лист	3
					030500.01.00.00.00. ПЗ	

4 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ.....	38
4.1 Выбор сварочного оборудования.....	38
4.1.1 Описание сварочного автомата АДФ – 1202.....	38
4.1.2 Описание сварочной горелки ГРАД – 200.....	39
4.2 Выбор источников питания.....	40
4.3 Описание стенда для сборки продольных стыков обечаек.....	42
4.4 Описание стенда для автоматической сварки продольных швов обечайки с наружной стороны.....	43
4.5 Стенд для сборки и прихватки обечаек и днищ.....	44
4.6 Стенд для автоматической сварки наружных кольцевых швов.....	46
5 РАСЧЁТНЫЙ РАЗДЕЛ.....	48
6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	49
6.1 Анализ опасных и вредных производственных факторов на рабочем месте.....	49
6.2 Микроклимат.....	49
6.3 освещение.....	51
6.4 Производственный шум.....	51
6.5 Электромагнитные излучения.....	52
6.5.1 Допустимые уровни напряженности электрических полей...	53
6.6 Химические факторы	54
6.7 Тяжесть и напряженность трудового процесса.....	55
6.8 Меры по снижению и устраниению опасных и вредных факторов... 56	56
6.8.1 Методы борьбы с шумом.....	56
6.8.2 Меры по улучшению освещения.....	56
6.8.3 Защита от электромагнитного излучения.....	57
6.8.4 Защита от электрического тока.....	57
6.8.5 Индивидуальные средства защиты.....	59

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

030500.01.00.00.00. ПЗ

Лист

4

6.9 Расчёт местной вентиляции.....	59
6.10 Пожарная безопасность.....	62
7 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	63
8 ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ.....	71
9 МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	75
9.1 Тематический план.....	76
9.2 План урока.....	76
9.3 Вывод.....	79
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	80
Список литературы.....	80
Приложение А	
Приложение Б	

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лист
					030500.01.00.00.00. ПЗ

ВВЕДЕНИЕ

Большие перспективы в развитии сварочного производства открывает автоматизация и механизация процессов сборки и сварки.

Дуговая сварка занимает ведущее место в сварочном производстве. Повышение качества и производительности при изготовлении сварных конструкций можно достичь как путем совершенствования и разработки новых технологических процессов дуговой сварки, так и в результате роста уровня механизации и автоматизации сварочных работ. Важнейшая роль в этом принадлежит разработке и освоению в производстве оборудования, отвечающего современным требованиям.

В нашей стране разработано и выпускается электросварочное оборудование для всех основных способов дуговой сварки: покрытыми электродами, под флюсом, плавящимся электродом в защитных газах и инертных газах, неплавящимся электродом. Освоено серийное производство более 80 типов полуавтоматов, автоматов, трансформаторов, выпрямителей, агрегатов, специального оборудования для дуговой сварки.

Труд рабочего в условиях механизированного и автоматизированного производства станет более содержательным и творческим.

Технико-экономическое обоснование нового оборудования производится на основе качественного и количественного анализа сравнительной экономичности варианта.

Для ещё более успешного развития сварочного производства необходимо ускорить создание совершенных систем автоматического управления сварочным оборудованием.

Современное машиностроение, особенно его специальные отрасли, предъявляют высокие требования к используемым материалам и сплавам. Наряду с высокой прочностью и пластичностью, жаропрочностью, коррозионной стойкостью в агрессивных средах сплавы должны обладать свариваемостью, т.к.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лист	6
					030500.01.00.00.00. ПЗ	

в каждой отрасли машиностроения сварка стала одним из ведущих технологических процессов.

Сам процесс занимает до 30% (обычно 15-20%) от всего времени производства сварной конструкции. Поэтому большое внимание уделяется разработке вспомогательного оборудования, позволяющего облегчить и ускорить процесс подготовки изделия под сварку, кантовать его, а также систем обеспечивающих лучшее качество получаемых сварных соединений.

Цель дипломного проекта – разработка механизированного процесса сборки и сварки кожуха сосуда для транспортировки и хранения светлых нефтепродуктов.

- Задачи дипломного проекта – провести анализ способов сварки, выбрать способ сварки;
- разработать технологический процесс сварки сосуда;
- подобрать оборудование и оснастку для обеспечения технологического процесса;
- разработать мероприятия по охране труда;
- провести расчёты экономической эффективности проекта;

Этот механизированный процесс сборки и сварки сосуда для хранения и транспортировки светлых нефтепродуктов, разработанный в представленном дипломном проекте включает в себя не только получение надежного сварного соединения, отвечающего всем эксплуатационным показателям, но и обеспечение максимальной степени механизации и автоматизации всего производственного цикла.

Данный технологический процесс экономически выгоден по расходу сварочных материалов, затрат человеческого труда.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лист	030500.01.00.00.00. ПЗ	7

1 УСЛОВИЕ РАБОТЫ И НАЗНОЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ

1.1 Анализ условий работы

Конструкция, кожух сосуда работает на открытом пространстве, подвергается атмосферным осадкам. Работает в температурном режиме от 40⁰ до – 40⁰ С испытывает статические нагрузки.


1.2 Назначение конструкций

Кожух сосуда предназначен для перевозки светлых нефтепродуктов железнодорожным, автомобильным и морским транспортом.

Емкость выполнена из низкоуглеродистой конструкционной стали 09Г2С, и представляет собой горизонтальный сосуд, состоящий из трёх обечаек, днищ и трёх силовых поясов.

Длина	4995 см.
Диаметр	1998 мм.
Масса	2171 т.
Рабочий продукт	бензин, керосин, дизельное топливо
Рабочая среда	легковоспламеняющиеся жидкости класса ГОСТ 19433-81

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лист	8
					030500.01.00.00.00. ПЗ	

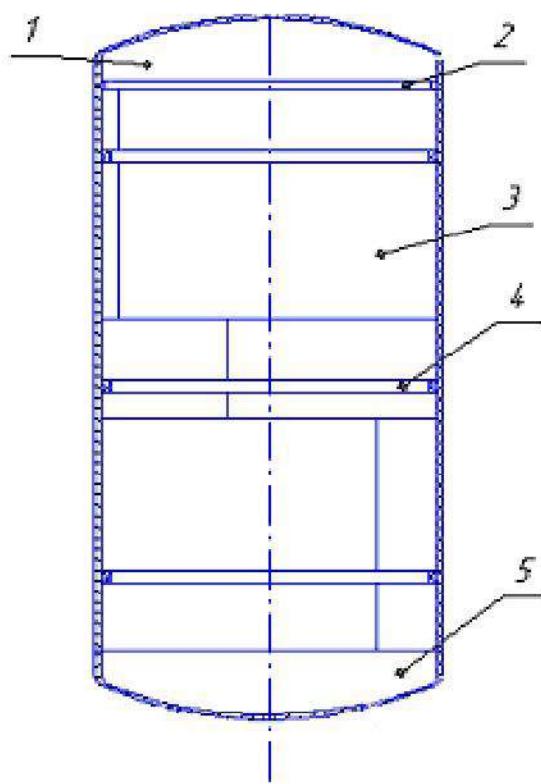

1-верхнее днище, 2- подкладное кольцо, 3- цилиндрическая часть, 4- ребро жесткости, 5- нижнее днище.

Рисунок 1 – Эскиз изделия

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лист
					030500.01.00.00.00. ПЗ

2 ВЫБОР МАТЕРИАЛА

2.1 Обоснование выбора материала

Сталь, применяемая для изготовления строительных конструкций и других изделий, должна обладать широким комплексом механических свойств, а не высоким значением какого-либо одного свойства.

Материал, идущий на изготовление конструкций, должен сопротивляться нагрузкам и наряду с прочностью и износостойкостью, сопротивлению коррозии и низкой температуре, должен обладать прочностью и надежностью.

Во многих случаях требуется хороший материал, способный выдерживать другим постоянным воздействиям. Это значит, что конструкция должна быть долговечной.

Из всех известных материалов лучше всего по соотношению прочности и долговечности имеет сталь. Она является основным материалом для изготовления ответственных конструкций. Механические свойства стали зависят от химического состава. Сталь превосходит другие сплавы по прочности и другим существенным свойствам. По этому в подавляющем большинстве случаев она является основным конструкционным материалом.

Остановим свой выбор на кремне – углеродистой стали, которая обладает достаточными прочностными характеристиками и хорошей свариваемостью. Эта сталь устойчива к коррозии и сохраняет прочность при нагреве до 500 °С.

Низкоуглеродистая, низколегированная сталь хорошо сваривается, закаливается, не склонна к перегреву, ее можно производить при любом тепловом режиме. Так же состав стали должен предопределять возможность её сварки без усложнения технологии и обеспечить

ДЕМОВЕРСИЯ

www.diplom-bereznniki.ru

после оплаты будет
автоматически
отправлена в Вашу
почту в течение
1 минуты

www.diplom-bereznniki.ru

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

030500.01.00.00.00. ПЗ

Лист

10

высокую стойкость к образованию трещин в металле шва. Выбираем сталь 09Г2С.

2.2 Состав и свойство материала

По принятой классификации низколегированная низкоуглеродистая сталь 09Г2С предназначается для сварных конструкций.

Кремне - марганцовистая конструкционная сталь на основе углеродистого железа (более 60%). Содержание легирующих элементов, которых являются кремний, и марганец в этих сталях является основным легирующим элементом в углеродистых сталях и определяет механические свойства этих сталей. Содержание углерода усложняет технологию сварки и затрудняет получение равнопрочного сварного соединения без дефектов. Данная сталь обозначается с – спокойная, так как она содержит не более 0,25% Si. Спокойная сталь получается при раскислении кремнием; сера и фосфор распределены в ней более равномерно, чем в других сталях. Сталь 09Г2С проставляется по ГОСТу 14910-80. Стальные конструкции из спокойной стали склонны к старению и отличаются меньшей реакцией на коррозию.

Легирующие элементы, вводимые в сталь, повышают ее прочность и другие механические свойства. Это повышает механические свойства стальных конструкций выше порог хладноломкости. Наличие марганца в сталях повышает их хладноломкость, обеспечивая удовлетворительную прочность. Низколегированные стали небольшого количества легирующих элементов имеют высокую стойкость стали против коррозии (атмосферной). Для изготовления сварных конструкций низколегированные стали применяются в горячекатаном состоянии.

ДЕМОВЕРСИЯ

www.diplom-bereznniki.ru

после оплаты будет
автоматически
отправлена в Вашу
почту в течение
1 минуты

www.diplom-bereznniki.ru

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

030500.01.00.00.00. ПЗ

Лист

11

Вместо среднеуглеродистых сталей при изготовлении сварных конструкций в машиностроении целесообразно использовать низколегированные стали, чтобы обеспечить снижение массы конструкций и повысить надежность сварных деталей и изделий. Низколегированные конструкционные стали отличаются повышенной прочностью при комнатной температуре, отсутствием склонности к старению. Для сравнения приведем механические свойства, стали 09Г2С без закалки, и после закалки стали (см. табл.1)

По установленному ГОСТу 19282-73 химический состав стали 09Г2С должен быть следующим (см. табл. 2)

Таблица 1 – Механические свойства стали 09Г2С [1]

	МПа	МПа	$\delta, \%$	$A_h \text{ кгс}\cdot\text{м}/\text{см}^2$ при $t=40^\circ\text{C}$
09Г2С до Термообработки	5	3,5	21	3,5
09Г2С после закалки и отпуска	5	3,7	19	5

Таблица 2 – Химические свойства стали 09Г2С [1]

	C, %	Si, %	Mn, %	Cr, %	Ni, %	Cu, %
09Г2С	$\leq 0,12$	0,5-0,8	1,3-1,7	$\leq 0,30$	$\leq 0,30$	$\leq 0,30$

2.3 Характеристика свариваемости материала

$$C_{\Theta} = C + \frac{Mn}{6} + \frac{Cr}{5} + \frac{V}{5} + \frac{Mo}{4} + \frac{Ni}{15} + \frac{Cu}{13} + \frac{P}{2} \quad [2] \quad (1)$$

$$C_{\Theta} = C + \frac{1.3}{6} + \frac{0.30}{5} + \frac{0.30}{15} + \frac{0.30}{13} = 0.42$$

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лист	12
					030500.01.00.00.00. ПЗ	

Рассматриваемая сталь обладает хорошей свариваемостью. Технология её сварки должна обеспечивать определенный комплекс требований, основными из которых являются равнопрочность сварного соединения с основным металлом и отсутствие дефектов в сварном шве. Для этого механические свойства металла шва и около шовной зоны должен быть не ниже нижнего предела механических свойств основного металла. В некоторых случаях конкретные условия работы конструкций допускают снижение отдельных свойств сварного соединения. Однако в большинстве ответственных конструкций, швы не должны иметь подрезов. Геометрические размеры и форма должны соответствовать требуемым. Сварное соединение должно быть в хрупкое состояние. В отдельных случаях к сварке предъявляются дополнительные требования (работоспособность при высоких нагрузках, пониженных температурах и т.д.). Сварка должна обеспечивать максимальную производительность процесса сварки при требуемой надежности. Механические свойства металла шва и сварки определяются химической структуры, которая определяется химическим составом и последующей термической обработкой. Химический состав участия основного металла и эле

ментов, взаимодействий между металлом и шлаком, и химического состава металла шва незначительно отличается от состава основного металла.

3). В металле шва меньше, углерода для образования структуры закалочного характера при охлаждении. Возможное снижение прочности при уменьшении содержания углерода, компенсируется переходом углерода через проволоку, покрытие или флюс марганца. Установленное количество легирующих элементов в низколегированной стали, необходимое количество легирующих элементов в металле шва обеспечивается также и путем их перехода из основного металла.

ДЕМОВЕРСИЯ

www.diplom-bereznniki.ru

после оплаты будет
автоматически
отправлена в Вашу
почту в течение
1 минуты

www.diplom-bereznniki.ru

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

030500.01.00.00.00. ПЗ

Лист

13

Таблица 3 – Средний химический состав металла шва

	C, %	Si, %	Mn, %
Основной металл	≤ 0,12	0,5-0,8	1,3-1,7
Металл шва при сварке покрытыми электр-ми под флюсом	≤ 0,90 ≤ 0,11	0,6-0,9 0,65-1,1	0,9-2 1,45-1,9
В среде углекислого газа	≤ 0,12	0,63-0,87	
Электрошлаковой	≤ 0,12	0,55- 0,73	

Повышение скорости охлаждения металла способствует повышению его прочности. Однако при этом снижаются пластичность и вязкость. Это объясняется изменением количества и качества зерен. Скорость охлаждения металла шва определяется свойствами основного металла, конструкцией сварного соединения, температурой изделия. Влияние скорости охлаждения на структуру металла появляется при дуговой сварке однослойных угловых, многослойных угловых истыковых швов при предварительно сваренные швы. Металл многослойных швов, подвергающийся повторного термического воздействия, имеет более благоприятную мелкозернистую структуру. Поэтому с увеличением скорости охлаждения металла шва происходит кристаллической температурой перехода в хрупкую зону.

Пластическая деформация, возникшая в результате сварочных напряжений, также повышает прочность сварного соединения. Свойства сварного соединения зависят не только от свойств основного металла в около шовной зоне. Структура, а значит и свойства основного металла в около шовной зоне от его химического состава изменяются

ДЕМОВЕРСИЯ

www.diplom-berezники.ru

после оплаты будет
автоматически
отправлена в Вашу
почту в течение
1 минуты

www.diplom-berezники.ru

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

030500.01.00.00.00. ПЗ

Лист

14

в зависимости от термического цикла сварки. При сварке низкоуглеродистых сталей на участке неполного расплавления металл нагревается в интервале температур между линиями солидуса и ликвидуса, что приводит к частичному расплавлению (оплавлению) зерен металла. Пространства между не расплавившимися зёренами заполняется жидкими прослойками расплавленного металла, который может содержать элементы, вводимые в металл сварочной ванны. Это может привести к тому, что состав металла на этом участке будет отличаться от состава основного металла, а из-за различий в составе основного металла и от состава наплавленного металла возникнет неоднородности металла на этом участке способствующие диффузии элементов, которая может происходить из-за контакта расплавившегося металла в жидкий металл, так и из-за того что участок является местом сварки.

Несмотря на его небольшую протяженность, зона термического воздействия может влиять на свойства всего сварного соединения. В результате нагрева в интервале температур от 1000 до 1100°C участок между линии солидуса металл полностью переходит в состояние жидкости. В это время происходит рост зерна, размеры которого увеличиваются за счет захвата металлом, нагретым в зоне сварки.

Даже непродолжительное пребывание металла в зоне нагрева при температуре выше 1100°C приводит к значительному увеличению размера зерна. В этом случае это может привести к образованию неблагоприятных структур. В случае неполной перекристаллизации металл нагревается в зоне сварки и характеризуется почти не изменившимися первоначальными структурами (перлитными зернами и более поздними структурами, сформированными в результате сфероидизации перлитных участков). На участке, где не происходит полной перекристаллизации (зона оплавления) металл нагревается незначительно и имеет мелко зернистую структуру с высокими механическими свойствами.

ДЕМОВЕРСИЯ

www.diplom-bereznniki.ru

**после оплаты будет
автоматически
отправлена в Вашу
почту в течение
1 минуты**

www.diplom-bereznniki.ru

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

030500.01.00.00.00. ПЗ

Лист

15

На участке рекристаллизации металл нагревается в интервале температур от 500 – 550°C до температур точки 1100-1150 °C, и поэтому по структуре он незначительно отличается от основного. Если до сварки металл подвергается пластической деформации, то при нагреве в нем происходит сращивание раздробленных зёрен основного металла – рекристаллизация. При значительной выдержке при этих температурах может произойти значительный рост зёрен. Механические свойства металла этого участка могут несколько снизится, вследствие разупрочнения из – за сжатия наклена.

При нагреве металла в интервале температур участке структура в процессе сварки не претерпевает изменения. Однако металл на этом участке может обладать повышенной вязкостью и сопротивляемостью разрушению.

При многослойной сварке, ввиду малого термического цикла сварки на основной металле и строение зоны термического влияния несколько длинными участками после каждого последующего подвергается своеобразному отпуску. При сварке к околошовная зона длительное время находится в изменения структур, это увеличивает и протяженность зоны термического влияния. Наличие в низколегированных сталях легирующих элементов, растворяющихся в феррите и измельчают перлитную структуру. При быстром охлаждении процесс распада аустенита и действует на зону термического влияния с увеличением скорости охлаждения. Поэтому при сварке в зоне термического влияния на участках, где металл нагревается выше температуры рекристаллизации (при повышенных скоростях охлаждения), могут образовываться зоны с повышенной хрупкостью. При этом металл, нагревающийся до температур значительных выше температуры рекристаллизации, будет иметь более грубозернистую структуру. При сварке

ДЕМОВЕРСИЯ

www.diplom-bereznniki.ru

после оплаты будет
автоматически
отправлена в Вашу
почту в течение
1 минуты

www.diplom-berezniki.ru

<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>

030500.01.00.00.00. ПЗ

Лист

16

термически упрочненных сталей на участках рекристаллизации может произойти отпуск металла, с понижением его прочностных свойств.

Технология изготовления сварных конструкций из низколегированных сталей должна предусматривать минимальную возможность появления в зоне термического влияния закалочных структур, способных привести к холодным трещинам, особенно при сварке металла больших толщин. При сварке термически упрочненных сталей следует принять меры, предупреждающие разупрочнения стали на участке отпуска.

Рассмотренное выше разделение зоны термического влияния на зоны, приближенным. Переход от одного структурного состояния к другому сопровождается промежуточными структурами. Кроме того, содержание углерод мы рассматриваем статично, в какой-то момент времени в зоне термического влияния изменяется во времени в соответствии с термической обработкой.

Обеспечение равнопрочности сварного соединения из низкоуглеродистых и низколегированных не термоупрочненных сталей не вызывает затруднений. Механические свойства материалов зависят от конкретных условий сварки и от вида термической обработки сварки.

При сварке низкоуглеродистых горячекатаных сталей при толщине металла до 15мм на обычных режимах сварки с небольшие скорости охлаждения, структуры металла становятся примерно такие, какие были рассмотрены выше.

В процессе изготовления конструкций из низколегированных сталей на заготовительных операциях, удаленных от высокотемпературной области, возникает деформация. При наложении последующих швов при температуре около 300 °С, эти зоны становятся участками старения, приводящего к понижению пластических и

ДЕМОВЕРСИЯ
www.diplom-bereznniki.ru

после оплаты будет
автоматически
отправлена в Вашу
почту в течение
1 минуты

www.diplom-bereznniki.ru

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

030500.01.00.00.00. ПЗ

Лист

17

свойств металла и возможному возникновению холодных трещин, особенно при низких температурах или в местах концентрации напряжений. Высокий отпуск при 600-650° С в этих случаях является эффективным средством восстановления свойств металла. Высокий отпуск применяют и для снятия сварочных напряжений.

Все низкоуглеродистые и низколегированные стали можно сваривать любыми способами сварки плавлением. Обычно эти способы связаны с возможностью образования химических соединений, связанных с возможностью образования хромоникелевого сплава. При образовании в шве или околошовной зоне застывшего металла, содержащих углерод по верхнему пределу растворимости марганца и хрома, вероятность образования хромоникелевого сплава особенно с ростом скорости охлаждения (повышение температуры сварки) и снижением температуры охлаждения (понижение температуры сварки), а также при отрицательных температурах, сварка швами с высокой скоростью охлаждения (высокая скорость охлаждения) в условиях предупреждение трещин достигается при температуре сварки 120-200 °С, последующая и предварительная термообработка не требуется. Такой способ используется в ответственных конструкциях, сложных по конструкции и размерам, где требуется получить необходимые механические свойства (высокую прочность или пластичность, или их несущую способность).

2.4 Выводы и постановки задач

Изделие, рассматриваемое в данном проекте, выполнено из низкоуглеродистых низколегированных сталей 09Г2С. Все соединения должны обеспечивать существенное снижение трудоемкости изготовления изделия, повысить качество сварных соединений и уменьшить количество сварочных работ. Главной задачей проекта является разработка нового способа изготовления изделия.

Для снижения трудоемкости изготовления изделия необходимо механизировать процесс сборки и сварки кожуха сосуда.

ДЕМОВЕРСИЯ

www.diplom-bereznniki.ru

**после оплаты будет
автоматически
отправлена в Вашу
почту в течение
1 минуты**

www.diplom-bereznniki.ru

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

030500.01.00.00.00. ПЗ

Лист

18

Задачи решаемые в дипломном проекте:

- все приспособления и стенды для сборки, сварки должны обеспечивать существенно низкую трудоёмкость изготовления изделия;
- повысить качество сварных швов;
- улучшить условия труда;
- главной задачей проекта является разработка нового технологического процесса изготовления изделия.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лист 19
					030500.01.00.00.00. ПЗ

3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

3.1 Описание технологического процесса

3.1.1 Базовая технология сборки и сварки кожуха сосуда

Заготовку транспортируют к вальцам, где её вальцовывают выдерживая размер $D_{ви} = 1998$ мм.

После чего обечайку собирают на стенде для сборки обечайки и транспортируют дальше на стенд сварки обечайки. Где они свариваются автоматической сваркой флюсовой подушкой проволокой СВ08Г2С диаметром 1202.

После чего обечайка транспортируется на стенд для сварки сопротивлением шовов обечаек, где и производится сварка флюса на флюсовой подушке.

Затем заготовки обечаек транспортируются на стенд для сварки кольцевых швов где производится сборка обечайки с днищем, днище хватывается с установленным зазором под сварку АДФ- 1202 полуавтоматической сваркой в среде защищённых газов.

После сборки кожуха сосуда он транспортируется на стенд для сварки кольцевых швов с наружной стороны. Сварка производится, как было сказано выше, на стенд АДФ- 1202, проволокой СВ08Г2С диаметром 4 мм. После этого внутрь кожуха устанавливаются ребра жесткости.

Замыкающий шов выполняется в три прохода ручной аргонодуговой сваркой в два прохода, обивка сваркой под слоем флюса в один проход.

После сварки на изделии вырезается два отверстия в верхней части сосуда для приварки фланцевых соединений, под заливку и опору.

ДЕМОВЕРСИЯ

www.diplom-bereznniki.ru

**после оплаты будет
автоматически
отправлена в Вашу
почту в течение
1 минуты**

www.diplom-bereznniki.ru

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

030500.01.00.00.00. ПЗ

Лист

20

рожнение сосуда. Вырезка отверстий производится кислородной резкой, а приварка производится в среде защитных газов.

3.1.2 Проектируемая технология сборки и сварки кожуха сосуда

Необходимо провести зачистку стыкуемых поверхностей в обе стороны от стыка. Зачистку осуществляют шлифовальной машиной по ГОСТу 12634-80.

После зачистки заготовки транспортируют к вальцам, где её вальцовывают выдерживая размер $D_{ви} = 1998$ мм. Гибка производится на четырёхвалковой машине (см. рис. 3.) верхний валок приводной. Гибочными являются два боковых валка. Средний нажимной валок обеспечивает прижим листа к верхнему валку. При гибке на этих машинах заготовка зажимается между верхним и нижним валками при нажиме среднего валика, далее на заготовку нажимает правый боковой валок и концевой участок изгибается. Затем правый боковой валок опускается, включается привод вращения верхнего валка и происходит гибка заготовки по всей длине, включая второй концевой участок при нажиме левого бокового валка [6].

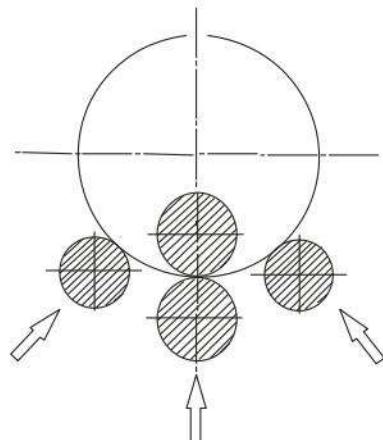


Рисунок 2 – гибка обечайки

Затем обечайку собирают на стенде для сборки продольных стыков обечайки. Прихватка производится полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа, шаг прихватки 50/120. После сборки, обечайку транспортируют на стенд сварки наружных продольных швов обечайки.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лист	21
					030500.01.00.00.00. ПЗ	

Где они свариваются автоматической сваркой под слоем флюса на медной подкладке, проволокой СВ08Г2С диаметром 4 мм, автоматом АДФ- 1202. Затем производится удаление остатков расплавленного флюса и производится контроль внешним осмотром и замер шва.

Затем обечайки транспортируются на склад, где производится сборка обечайки с днищем и производится зачистки кромок с обеих сторон, проверяется герметичностьстыковки: стыкуется днище с новленным зазором под сварку и прихватывается автоматической сваркой в среде защитного газа СО₂. Стыкуется другая обечайка и устанавливается на роликовый стенд, где производится замер швов. Вместно с этим необходимо следить, чтобы ведены не меньше чем на 100 мм по дуге, производятся контрольные операции. После сборки устанавливается на роликовый стенд, где производится аналогичная слесарная обработка.

Сварка производится, как было сказано выше, автоматом АДФ- 1202, проволокой СВ08Г2С диаметром 3 мм со скоростью 30 м/ч.

После этого внутрь кожуха устанавливаются ребра имеющие профиль швеллера, на определенном расстоянии друг от друга, соответствующем зажимать зазор под сварку 2 ± 1 мм. Зачистка мест, где производится сварка, производится после разметки под сварку. Приварить ребра же необходимо в порядке с шагом 80/160 мм. Сварку вести автоматической сваркой в среде защитного газа СО₂ проволокой СВ08Г2С диаметром 3 мм со скоростью 30 м/ч. После сварки проверить качество сварки внешним осмотром и зачистить места сварки от брызг металла.

ДЕМОВЕРСИЯ

www.diplom-bereznniki.ru

**после оплаты будет
автоматически
отправлена в Вашу
почту в течение
1 минуты**

www.diplom-bereznniki.ru

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

030500.01.00.00.00. ПЗ

Лист

22

Следующей операцией будет сварка вспомогательного кольца с обечайкой. После обработки мест сварки шлиф машиной устанавливают кольцо таким образом, чтобы наружная часть оставалась не менее 30 мм, но и не более 50мм. Обеспечив зазор под сварку 2 ± 1 мм, зажать струбцинами для исключения смещения и произвести сварку полуавтоматом в среде защитного газа проволокой СВ08Г2С диаметром 3 мм. Сварку производить прерывистым швом с шагом 200/400.

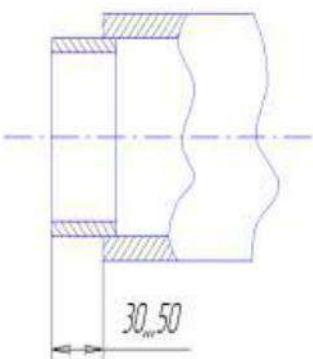


Рисунок 3 – Сварка подкладного кольца

После произведения слесарной обработки на роликовом стенде устанавливают крышку, выдерживая зазор под сварку 2 ± 1 мм. Зачистив кромки под сварку произвести прихватку полуавтоматической сваркой с шагом 50/120 мм. После прихватки зачистить места сварки от брызг металла и произвести сварку автоматом под слоем флюса. После сварки удалить остатки флюса и произвести контроль внешним осмотром, а также проверить геометрические размеры шва.

Заключительной операцией в процессе сварки будет установка двух фланцевых соединений под заливку и опорожнение сосуда. На изделии вырезается два отверстия в нижней части и в верхней части сосуда. Вырезка отверстий производится кислородной резкой, а приварка производится в среде защитных газов.

Заключительной операцией является контроль качества кожуха сосуда, которое происходит на специальном оборудовании. Стенд для испытаний кожухов

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лист	23
					030500.01.00.00.00. ПЗ	

сосудов на герметичность и прочность. Испытания проводят при давлении специально созданном внутри кожуха сосуда.

3.2 Выбор способа сварки

Для производства корпусной аппаратуры – сосудов, реакторов, колонн, кожухов сосудов широко применяется сварка под слоем флюса. В данном случае для изготовления кожуха сосуда мы будем использовать автоматическую сварку под слоем флюса и полуавтоматическую сварку в среде CO₂. При этом кольцевые швы будут свариваться полуавтоматической сваркой в среде CO₂, а продольные – автоматической сваркой под слоем флюса. Для данного изделия сварка под слоем флюса имеет определенные преимущества перед другими видами сварки. Прежде всего, это возможность использования переменного тока.

Это предпочтение трактуется вследствие использования высокого кремнистого низкомарганцовистого типа. За счет этого можно добиться высокой производительности сварки под слоем флюса. Повышение производительности сварки под слоем флюса достигается за счет использования большей плотности тока в электроде (см. табл. 4). В связи с тем что химический состав электродной проволоки, которую мы будем использовать, при прочих равных условиях плавится несколько легче, чем стальная, то есть обладает более высоким коэффициентом теплопроводности.

Таблица 4 – Сила и плотность тока в электроде при сварке электродами и под слоем флюса

ДЕМОВЕРСИЯ

www.diplom-berezniki.ru

**ПОСЛЕ ОПЛАТЫ БУДЕТ
АВТОМАТИЧЕСКИ
ОТПРАВЛЕНА В ВАШУ
ПОЧТУ В ТЕЧЕНИЕ
1 МИНУТЫ**

www.diplom-berezniki.ru

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

030500.01.00.00.00. ПЗ

Лист

24

Диаметр электрода Или проволоки, мм	Сварка покрытыми электродами в руч- ную.		Автоматическая сварка под слоем флюса	
	Сила то- ка, А	Плотность тока, А/мм ²	Сила то- ка, А	Плотность тока, А/мм ²
5	150 – 350	10 – 18	700 – 1000	35 – 50
4	125 – 200	10 – 16	500 – 800	40 – 63
3	80 – 130	11 – 18	350 – 600	50 – 85
2	50 – 65	16 – 20	20	ПЕМОВЕРСИ

Поэтому обязательным условием сварки по других механизированных способов сварки, являющихся в 1,5 – 2 раза по сравнению с обычной сталью, этой проволокой диаметром 3 – 4 мм вылет электрода в 45 мм. Объем применения автоматической сварки в большинстве случаев она не может конкурировать с ручной. Серьёзным, еще не устраниенным недостатком сваривания в защитном газе является интенсивное разогревающее засорение аппаратуры и свариваемых деталей. Меры показывают, что сварка под слоем флюса наименее эффективна.

Провар кольцевых и продольных швов будет слоем флюса [7]

Сварка ребер жесткости и прихватка подкла-
шов будет производиться, полуавтоматической сваркой в углекислом газе. В нашем случае двуокись углерода по ГОСТ 8050-75. Сварка осуществляется главным образом, плавящимся электродом. Автоматической сварки в углекислом газе является методом, позволяющим проводить сварку в различных пространственных положениях. Рассмотрим методику сварки в углекислом газе, в замене ручной сварки.

ДЕМОВЕРСИЯ

www.diplom-berezники.ru

после оплаты будет
автоматически
отправлена в Вашу
почту в течение
1 минуты

www.diplom-bereznniki.ru


<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>

030500.01.00.00.00. ПЗ

производительностью труда. Полуавтоматическая сварка дает возможность визуального наблюдения за расположением электрода, отсутствие операций по удержанию и удалению флюсов и возможности выполнения различных швов [7].

3.3 Характеристика сварки под слоем флюса

Отличительной особенностью автоматической сварки под слоем флюса является то, что сварочная дуга горит, не открыто, а под слоем сыпучего зернистого флюса.

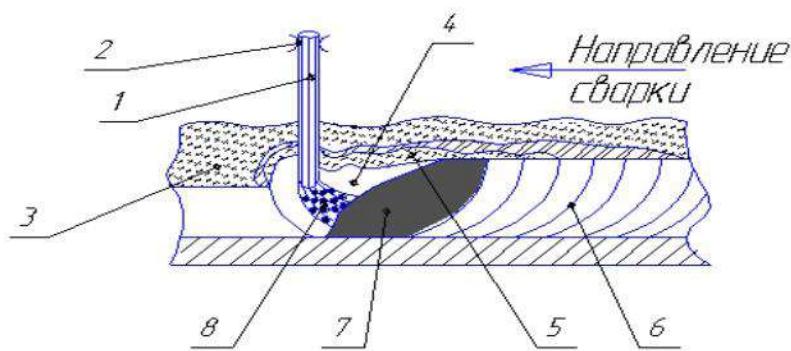

1 – электродная проволока, 2 – подача проволоки, 5 – слой жидкого флюса, 4 – флюсовой пузырь, 3 – флюс, 6 – шов, 7 – расплавленный металл, 8 – теплота дуги.

Рисунок 4 – Схема автоматической сварки под слоем флюса

Под действием теплоты дуги расплывается основной металл 8, электродная проволока 1 и часть флюса 5, непосредственно примыкающая к зоне сварки.

Электродная проволока подается в зону сварки со скоростью её плавления, плавится и переходит в виде отдельных капель, одновременно с этим

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

030500.01.00.00.00. ПЗ

Лист

26

передвигается вдоль свариваемых кромок, в результате чего происходит процесс сварки.

Расплавленный флюс образует плотную эластичную оболочку – флюсовый пузырь 4, поверх которого находится слой 5, надежно защищает расплавленный металл от азота, воздуха, а так же предохраняет его от выхлопных газов. Внутри пузыря создается большое давление газов, и флюсовая ванна 3, направленная вправо, движется вправо, в противоположную сторону направления сварки.

После остывания жидкого металла 2, он затвердевшей коркой шлака 6. Прослойка 7, расположенная между металлом и сварочной ванной, обладает малой теплопроводностью, поэтому она оказывает большое влияние на глубину провара. Чем меньше теплота дуги будет воздействовала на прослойку, тем меньше будет глубина провара и наоборот. При этом, чем выше температура в зоне плавления, тем меньше глубина провара.

Сварка под флюсом в большинстве случаев – это полуавтоматический процесс, который ведется в нижнем положении. Автоматическая сварка под флюсом обусловлена тем, что в процессе этого процесса, стабильным качеством получают сварку с высоким качеством металла и электроэнергии.

Повышение производительности сварки под флюсом достигается за счет использования больших токов и повышенной производительности электродов.

Отсутствие брызг – еще одно преимущество сварки под флюсом, так как отпадает необходимость в трудоемкой очистке свариваемых деталей от брызг.

[7]

ДЕМОВЕРСИЯ

www.diplom-bereznniki.ru

**после оплаты будет
автоматически
отправлена в Вашу
почту в течение
1 минуты**

www.diplom-bereznniki.ru

3.4 Характеристика сварки в CO₂


Изм.	Миним.	Максим.	Миним.	Максим.
Изм.	Миним.	Максим.	Миним.	Максим.

030500.01.00.00.00..ПЗ

Миним.

28

Особенность сварки в СО₂ заключается в применении электродной проволоки с повышенным содержанием элементов раскислителей. Но в данном случае применяется электродная проволока схожая по химическому составу с основным металлом.

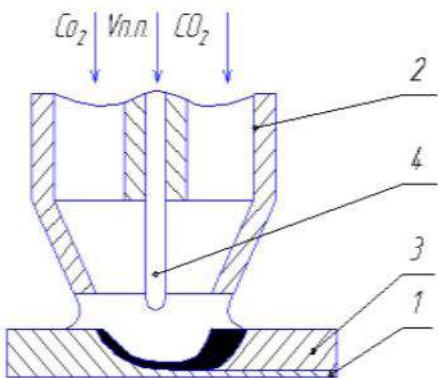

1 – свариваемая деталь, 2 – со-
пла горелки, 3 – сварной шов,
4 – электрод.

Рисунок 5 – Схема сварки в защитном газе

Сущность способа сварки в том, что непокрытая соответствующим химическим составом проволока подается в сварочную ванну, защищенную струей СО₂, которая наряду с обеспечением защиты металла от воздействия окружающей атмосферы, участвует в сложных физика – химических процессах, протекающих при формировании металла шва.

Особенностью сварки в углекислом газе является сильное выгорание элементов, обладающих большим химическим сродством к кислороду, таких как: С, Mg, Si, Mn, Cr.


При сварке часть СО₂ при высокой температуре в столбе дуги диссоциирует с образованием окиси углерода и свободного кислорода.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

030500.01.00.00.00. ПЗ

Лист



29

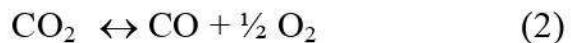

Жидкий металл сварочной ванны окружен атмосферой состоящей из CO_2 , CO , O_2 . Газы вступают в реакцию с расплавленным металлом, окисляя его отдельные компоненты. Взаимодействие газов с расплавленным металлом зависит от режима сварки и состава металла. Окисление в углекислом газе может протекать в соответствии с уравнениями:



Образовавшаяся свободная закись железа и кремнием, образуя соединения MnO_2 и SiO_2 , прилипает к поверхности металла, застывая в виде тонкой шлаковой пленки на поверхность расплавленного металла, что препятствует дальнейшему окислению металла при подаче кислорода:

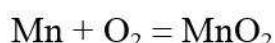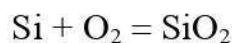

Так основной металл освобождается от окислов.

Процесс сварки разделяют на три основных периода: подготовка к сварке, стабильное течение сварки и охлаждение. Время от окончания сварки оказывает большое влияние на качество шва, так как это время определяет температуру и концентрацию элементов в зоне сварки.

Стабильное течение процесса сварки должно соответствовать заданным параметрам и свойствам.

3.5 Подбор сварочных материалов

3.5.1 Подбор материалов для сварки под слоем флюса

ДЕМОВЕРСИЯ

www.diplom-bereznniki.ru

ПОСЛЕ ОПЛАТЫ БУДЕТ
АВТОМАТИЧЕСКИ
ОТПРАВЛЕНА В ВАШУ
ПОЧТУ В ТЕЧЕНИЕ
1 МИНУТЫ

www.diplom-bereznniki.ru

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

030500.01.00.00.00. ПЗ

Лист

30

Автоматическую сварку под слоем флюса выполняют электродной проволокой диаметром 4 мм. Равнапрочность основного металла и металла шва достигается подбором флюсов и сварочных проволок совместно, а также выбором режимов и техники сварки. При сварке низкоуглеродистых и низколегированных сталей целесообразно, что доказано практикой, использовать флюс с минимальным содержанием окислов Si и Mn, но присутствие их во флюсе необходимо. Таким образом, наиболее подходящим для на ГОСТ 9087-69 [12].

ДЕМОВЕРСИЯ

www.diplom-bereznniki.ru

АН-17 по

Таблица 5 – Химический состав флюс

Флюс	SiO ₂	MnO	CaF ₂	MgO	Ca
Ан 17	4,0	0,3	45-60	3,0	16

Для сварки необходимо использовать ному металлу по химическому составу. В н по ГОСТ 2246-70* [12].

после оплаты будет
автоматически
отправлена в Вашу
почту в течение
1 минуты

P
-

к основ-
СВ08Г2С

Таблица – 6 Химический состав прово

Проволока	C	Si	Mn
СВ-08Г2С	0,05- 0,11	0,7- 0,95	1,8-2,1

P
0,03

Использование указанных материалов с механическими свойствами, равными меха- ла. Легирование металла шва элементами и основного металла, позволяет получить ме- ми свойствами. Использованием указан- стойкость металла шва против образования пор и кристаллизационных трещин. При применении данных материалов появляется хорошая устойчивость дуги, хо-

www.diplom-bereznniki.ru

рошее формирование шва, низкая склонность металла шва к образованию пор и кристаллизационных трещин, хорошая отделяемость шлаковой корки.

При механизированной сварке за счет протекания нескольких типов реакций активно идет реакция восстановления Fe, и легирование металла шва в основном Si, и слегка Mn. В результате наплавленный металл в значительной степени обогащен мелкодисперсными оксидными включениями. В нашем технологическом процессе сварки будем использовать сталь АН-17 и сварочную проволоку СВ08Г2С. [8]

3.5.2 Подбор материалов для полуавтоматической сварки

При сварке низкоуглеродистой, низколегированной плавленного металла шва и электродного металла. При полуавтоматической сварке плавящимся электродом в разных пространственных положениях используют диаметром до 4 мм; а при сварке швов в нижнем положении – 4-5 мм.

Для сварки низкоуглеродистых, низколегированных газе, согласно рекомендациям [10], необходимо использовать низколегированную проволоку СВ08Г2С.

Структура и свойства металла шва и околосварочных сталей зависит от использованной электродной проволоки (термического цикла, доли участия основного металла в шве). Таким образом, остановим выбор на проволоке СВ08Г2С.

3.6 Выбор режимов сварки

ДЕМОВЕРСИЯ

www.diplom-bereznniki.ru

после оплаты будет
автоматически
отправлена в Вашу
почту в течение
1 минуты

www.diplom-bereznniki.ru

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

030500.01.00.00.00. ПЗ

Лист

32

Режимом сварки называют совокупность характеристик сварочного процесса, обеспечивающих получение сварных соединений заданных размеров, формы и качества [9].

Элементы режима сварки оказывают существенное влияние на форму и состав шва и путем изменения их значений, можно достичь желаемого результата при различном их сочетании.

Основная задача, возникающая перед сваркой, сводится к определению такого режима, при котором обеспечивается требуемое качество максимальной производительности и минимума

режимов
ма, при
я при

после оплаты будет
автоматически
отправлена в Вашу
почту в течение
1 минуты

3.6.1 Расчёт параметров режима сварки

Исходные данные:

1. Марка свариваемого материала сталь 09Г2;
2. Толщина свариваемого изделия 10 мм;
3. Тип соединения, стыковое без разделки кромок;
4. Величина зазора 2 мм.

Сварку выполняем на постоянном токе обратной

Основное условие получения сплошности – правильное выполнение автоматической сварки.

Определяем расчётную глубину проплавления

$$h_p = S - 0.5 \cdot b$$

где S – толщина металла

b – зазор

$$h_p = 10 - 0.5 \cdot 2 = 9 \text{ мм}$$

Рассчитываем диаметр электродной проволоки

$$d_{эл} = (0.29 \div 1.1) \cdot h_p \quad (9)$$

$$d_{эл} = (0.29 \div 1.1) \cdot 9 = 2.61 \div 9.9$$

Рассчитываем скорость сварки

$$V_{cb} = \frac{695 \cdot d_{el}}{e^2} \quad (10)$$

где d_{el} – диаметр электрода

e – ширина шва

$$V_{cb} = \frac{695 \cdot 4}{361} = 7,7 \text{ мм/с или } 28 \text{ м/ч}$$

Определяем силу сварочного тока

$$I_c = \frac{85.4 \cdot h_p \cdot \sqrt{d_{el} \cdot V_{cb}}}{4 + 0,0285 \cdot h_p \cdot \sqrt{d_{el} \cdot V_{cb}}} \quad (11)$$

$$I_c = \frac{85.4 \cdot 9 \cdot \sqrt{4 \cdot 7,7}}{4 + 0,0285 \cdot 9 \cdot \sqrt{4 \cdot 7,7}} = 780 \text{ А}$$

Напряжение дуги рассчитываем по формуле

$$U_d = 22 = 0,02 \cdot I_c \quad (12)$$

$$U_d = 22 = 0,02 \cdot 780 = 37 \text{ В}$$

Вылет электродной проволоки

$$l_b = 10 \cdot d_{el} \pm 2 d_{el} \quad (13)$$

$$l_b = 10 \cdot 4 \pm 2 d_{el} = 32 \text{ мм}$$

Скорость подачи электродной проволоки определяем по формуле

$$V = 0.53 \cdot \frac{I_{cb}}{d_{el}^2} + 6.94 \cdot 10^{-4} \cdot \frac{I_{cb}^2}{d_{el}^3} \quad (14)$$

$$V = 0.53 \cdot \frac{780}{16} + 6.94 \cdot 0.0001 \cdot \frac{780^2}{64} = 32.4 \text{ мм/с или } 115 \text{ м/ч}$$

3.7 Контроль качества

3.7.1 Контроль качества и испытания

Изм	Лист	№ документ	Подпись	Дата

030500.01.00.00.00. ПЗ

Лист

34

Качество продукции согласно ГОСТ 15467 - 79 есть совокупность свойств продукции, обуславливающих их пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением.

Этапы организации контроля в сварочном производстве включают в себя:

- контроль документации на стадии проекта;
 - контроль конструктивно - технологических fakt;
 - контроль продукции.

Наиболее характерные дефекты при изготовлении

- непостоянство зазора между свариваемыми кромками;
 - несовпадение стыкуемых поверхностей;
 - расслоение и загрязнение на кромках.

Причинами подобных дефектов могут быть изготовления заготовок и приспособлений для исходных материалов, ошибки в чертежах, низкая

Правильность подготовки и сборки контролируемых измерениями с помощью специальных шаблонов соединений, выполненных сваркой плавления, сварочных дефектов:

- трещины (вдоль и поперек шва, разветвленные);
 - непровары (в корне шва, между валиками, по ра-
 - поры (отдельная пора, скопление пор, цепочка п-
 - шлаковые включения (отдельное, скопление вкл-
 - вольфрамовые включения (отдельное включение, цепочки включений);
 - оксидные включения (отдельные включения, скопления включений). [13]

3.7.2 Контроль качества исходных материалов, оборудования и технологий

Качество исходных материалов, также как основной металл, сварочная проволока, флюс, газ должны удовлетворять предъявленным к ним требованиям.

<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>

030500.01.00.00.00. ПЗ

Лист

35

Устанавливают соответствие сертификатных данных согласно технологическому процессу сварки. Затем осматривают материалы и дополнительно проверяют их качество в соответствии с нормативной документацией и государственными стандартами.

В сварочных аппаратах и машинах проверяют исправность регулирующей аппаратуры и механизмов, наличие и исправность контрольно-измерительных приборов, качество токоподводящих контактов, токоведущих проводов, качество и состояние редукторов.

Контроль технологии включает в себя изделий. Режимы сварки контролируют в параметров процесса сварки визуальным виду сварного шва.

3.7.3 Контроль качества изделия

Контроль качества изделия проходит в

- внешний осмотр;
- рентгенография;
- контроль герметичности;

Внешним осмотром проверяют качество выполнение швов в процессе сварки и готовые осмотром контролируются все сварные швы, методов контроля.

Осмотром невооруженным взглядом или в трещин, подрезов, прожогов, непроваров корне

Спец шаблонами контролируют ширину шва.

Внешним осмотром контролируются все 100% сварных швов. [11]

ДЕМОВЕРСИЯ

www.diplom-bereznniki.ru

**после оплаты будет
автоматически
отправлена в Вашу
почту в течение
1 минуты**

www.diplom-bereznniki.ru

Радиационный метод контроля, а именно рентгенография основана на изменении рентгеновского излучения в результате потери части энергии при прохождении материала, в зависимости от его плотности и толщины. Поражение рентгенографической пленки зависит от дозы ионизирующего излучения, поэтому она больше на участках, перекрытыми менее плотными местами контролируемого объекта. Это могут быть включения и другие дефекты. Время просвечивания программам. Для сокращения времени просмотра усиливающие экраны. Для контроля применяется РУП - 150/300 [14]

Рентгенографией контролируются все 100% характеристика рентгеновского аппарата РУП - 15

Таблица 7 – Техническая характеристика РУ

Напряжение питающей сети, В
Частота питающей сети, Гц
Номинальное напряжение на трубке, кВ
Максимальная сила тока, А
Потребляемая мощность, кВА

Контроль герметичности изделия производится обмыливание изделия на испытательном стенде он:

- из установочной платформы;
- набора технологических заглушек;
- компрессора, манометра;

Принцип работы: закрыв все отверстия крыльца в кожухе, все сварные соединения покрываются мыльной пеной. При достижении необходимого давления сделать выдержку в течение 20-30 минут и следить за показанием манометра указывающего на давление внутри кожуха, и на-

ДЕМОВЕРСИЯ

www.diplom-bereznniki.ru

после оплаты будет
автоматически
отправлена в Вашу
почту в течение
1 минуты

www.diplom-bereznniki.ru

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

030500.01.00.00.00. ПЗ

Лист

38

мылиными швами. В местах появления мыльных пузырей находятся дефекты. Места дефектов отмечаются мелом. По окончанию операции изделие транспортируется на исправление дефектов. После исправления дефектов операция повторяется.

4 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ

4.1 Выбор сварочного оборудования

4.1.1 Описание сварочного автомата АДФ - 1202

Сварочный автомат тракторного типа АДФ – 1202 предназначен для сварки под слоем флюса на постоянном токе стыковых швов встык без разделки кромок, а так же угловых швов в лодочку и внахлестку, и кроме того, нахлесточных соединений. Швы могут быть кольцевыми. Автомат в процессе сварки передвигается по направляющим рельсам.

Сварочный автомат АДФ – 1202 состоит из сварочного трактора АДФ – 1202 и сварочного вынужденного магнита.

Сварочный трактор АДФ – 1202 представляет собой механизм, состоящий из редукторов подающего механизма и соответственно двух редукторов с электродвигателями.

Скорость подачи электродной проволоки и напряжения на дуге и регулируются независимо. Электродная проволока подается в зону сварки сварочной головкой вдоль шва ходовым механизмом с заданной скоростью.

Для подвода сварочного тока к электродной проволоке в зону сварки применяется токоподводящий механизм, который осуществляется скользящими контактами.

Правильный механизм служит для выпрямления проволоки из кассеты. Корректирующий механизм служит для коррекции поперечного наклона мундштука вместе с головкой.

Пульт управления встроен в корпус автомата и предназначен для управления работой автомата. [15]

ДЕМОВЕРСИЯ

www.diplom-bereznniki.ru

**после оплаты будет
автоматически
отправлена в Вашу
почту в течение
1 минуты**

www.diplom-bereznniki.ru

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

030500.01.00.00.00. ПЗ

Лист

38

Таблица 8 – Техническая характеристика сварочного автомата АДФ-1202

- Напряжение трехфазной питающей сети частотой 50 Гц, В	380
- Номинальная мощность, кВА	120
- Номинальный сварочный ток при ПВ= 60%, А	1250
- Пределы регулирования сварочного тока, А	300 – 1250
- Скорость сварки, м/ч	12 – 120
- Скорость подачи электродной проволоки, м/ч	60 – 380
- Диаметр электродной проволоки, мм	2 – 6
- Габаритные размеры сварочного трактора, мм	1100 – 450 – 770
- Масса сварочного трактора, кг	78
- Ёмкость барабана для проволоки, кг	15
- Ёмкость флюсбункера, дм	6,5

4.1.2 Описание сварочной горелки ГРАД – 200

Горелка Град – 200 предназначена для ручной дуговой сварки постоянным или переменным током в среде защитных газов неплавящимся вольфрамовым электродом деталей из различных металлов и сплавов в любом пространственном положений, а также в труднодоступных местах.

Горелки Град состоят из алюминиевого корпуса, текстолитовой рукоятки, комплекта керамических наконечников, сменных цанг, гайки колпака, токоподвода и двух резиновых трубок для подвода воды и защитного газа.

Вольфрамовый электрод закрепляется в соответствующей его диаметру цанге. В корпусе горелки смонтирован газовый клапан.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лист
					030500.01.00.00.00. ПЗ

Таблица 9 – Технические данные сварочной горелки Град – 200 [16]

Диаметр вольфрамового электрода, мм	2-4
Диаметр выходных отверстий наконечников, мм	
Малого	9
Среднего	-
Большого	11,5
Максимальный сварочный ток, А	250
Длина токоподводящего кабеля, м	
Масса горелки (без кабеля и резиновых труб)	

ДЕМОВЕРСИЯ

www.diplom-berezniki.ru

**после оплаты будет
автоматически
отправлена в Вашу
почту в течение
1 минуты**

При дуговой сварке в СО₂ сварочная дуга имеет жесткую вольтамперную характеристику. Поскольку свойственен определённый вид, то вид внешней характеристики источников питания будут разные.

При больших плотностях тока для сварки дуга – жесткая при этом статическая устойчивость может быть обеспечена как при жесткой, так и при плавающей внешней характеристикой источника питания с жесткой характеристикой.

Для наших целей выбираем источник питания, который имеет следующие технические характеристики:

Для сварки под слоем флюса используется источник питания с плавающей внешней характеристикой. Ток короткого замыкания и ток дуги должны отличаться не более чем в 4-5 раз, что благоприятно для сварки плавящимся электродом. Время возбуждение дуги по сравнению с питанием должно быть не более 100 мс.

www.diplom-berezniki.ru

В связи с этим, выбираем выпрямитель ВДУ – 506 для прихватки в среде углекислого газа и ВДУ – 1201 для сварки под слоем флюса.

Они могут работать как с пологопадающими, так и с жесткими характеристиками и предназначены для комплектации однопостовой механизированной сварки под слоем флюса. Эти выпрямители обеспечивают плавное регулирование выходных тока и напряжения, стабилизацию установленного режима сварки и выходных параметров при изменениях напряжения, как пологопадающих, так и при жестких внешних характеристиках.

Преимущества выпрямителей: высокие динамические характеристики электромагнитной индукции; высокий КПД при холостого хода; равномерность нагрузки фазы при вращающихся частей и бесшумность в работе.

Таблица 10 – Технические характеристики и

Характеристика	ВД
Номинальный сварочный ток; А	500
Номинальное напряжение; В	
- Холостого хода	
- Рабочее	50
номинальный режим работы, ПВ, %	60
потребляемая мощность, кВ·А	40
масса, Кг	300

Исходя из выше изложенного видно, что данные выпрямители выбрать правильно для

ДЕМОВЕРСИЯ

www.diplom-bereznniki.ru

**после оплаты будет
автоматически
отправлена в Вашу
почту в течение
1 минуты**

www.diplom-bereznniki.ru

ко-

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

030500.01.00.00.00. ПЗ

Лист


41

4.3 Описание стенда для сборки продольных стыков обечаек

На рисунке 7 показана установка для сборки продольных стыков обечайки, состоящая из порталной рамы 2, двух гидравлических стяжек 4 для совмещения и соединения продольных кромок и гидравлической стяжки 5 для выравнивания торцевых кромок. Стяжки 4 с помощью пружинных подвесок 6 закреплены на тележках 7, передвигающихся по раме 2. На этих же тележках закреплены и панели управления 3.

Стяжка 5 для торцевых кромок представляет собой гидроцилиндр с двумя цепями на концах которых имеются крючки, зацепляющиеся за кромки обечайки. Во время сборки обечайка находится на роликах – опорах 1.

Перед сборкой обечайку поворачивают на ролика – опорах стыком вверх и стяжкой 5 выравнивают торцевые кромки. После этого кромки обечайки соединяют стяжками 4 и прихватывают, начиная с середины стыка.

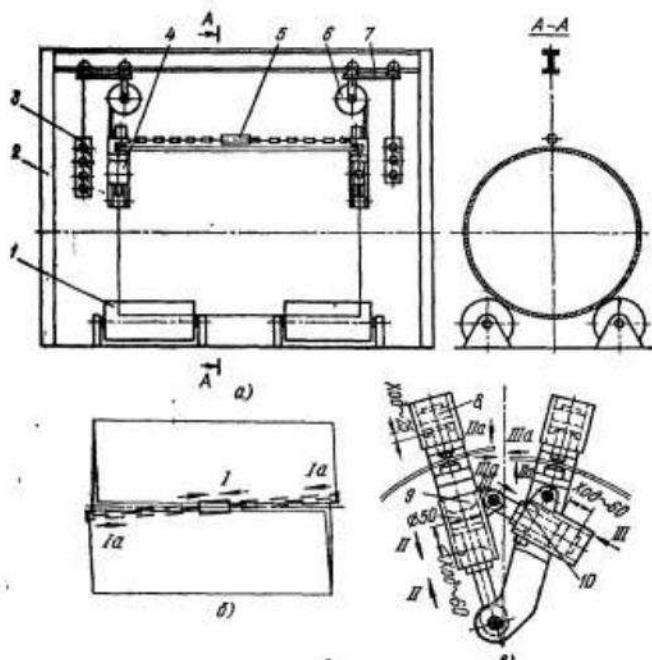

1 – ролика – опора, 2 – рама, 3 – панель
управления, 4 – стяжка, 5 – стяжка, 6 –
пружинная подвеска, 7 – тележка, 8

Рисунок 6 – стенда для сборки продольных стыков обечаек [6]

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

030500.01.00.00.00. ПЗ

Лист

42

4.4 Описание стенда для автоматической сварки продольных швов обечайки с наружной стороны

Стенд предназначен для автоматической сварки продольных швов обечайки с наружной стороны на автомата АДФ-1202.

Для направления движения сварочного флюса имеется направляющая линейка. Консоль имеет возможность установления обечайки и снятия её после окончания сварки для предотвращения различных дефектов, таких как обрывы проводов, прокладка.

Зажим свариваемых кромок обечайки осуществляется с помощью пневмоцилиндров, путём поджима консоли к обечайке.

Порядок работы:

- установить на консоли предварительно подготовленную обечайку с выводными пластинами;
- совместить продольный стык обечайки с консолью и зажать прокладки;
- задвинуть консоль до упора под балку;
- зажать свариваемые кромки обечайки;
- проверить отклонение конца электрода от горизонтальной линии при перемещении от руки, сварочного автомата и консоли;
- подать флюс в зону сварочной дуги и сварить шов.

Демоверсия

www.diplom-berezniki.ru

после оплаты будет
автоматически
отправлена в Вашу
почту в течение
1 минуты

www.diplom-berezniki.ru

оем флюса

сварочного

ке имеется

на оси для

корня шва и

ная медная

ящью двух

ному стыку

дей медной


м холостого

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

030500.01.00.00.00. ПЗ

Лист

43

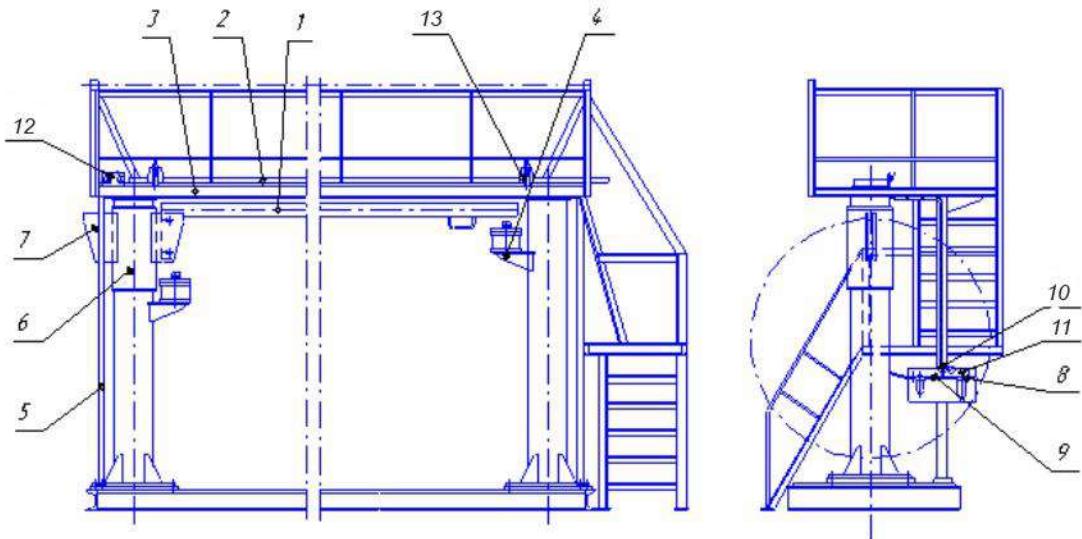

1 – консоль; 2 – рамка; 3 – площадка; 4 – пневмоцилиндр;
 5 – опора; 6 – колонн; 7 – косынка; 8 – стойка; 9 – тройник;
 10 – нипель; 11 – пластина; 12 – пульт; 13 – зажим.

Рисунок 7 – Стенд для сварки продольных швов обечаек с наружной стороны [18]

4.5 Стенд для сборки и прихватки обечаек и днищ

Стенд для сборки и прихватки обечаек и днищ – основная часть специального технологического оборудования для изготовления сосудов давления и кожухов сосудов.

На стенде осуществляется операции основнойстыковки обечаек и днищ с целью их предварительной прихватки перед сваркой.

Устройство стенда:

- стенд включает в себя следующие основные части: центратор, привод, металлоконструкцию, платформу, привод перемещения платформы, механизм фиксации обечаек, гидроагрегат, пульт, электрошкаф, блоки контактного привода, площадку обслуживания.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лист
					030500.01.00.00.00. ПЗ

- центратор смонтирован на трёх подвижных роликовых опорах, установленных на верхнем поясе металлоконструкций, при этом одна из роликовых опор приводная.

Во внутреннем контуре металлоконструкции смонтирована платформа, с возможностью вертикального перемещения при помощи гидроцилиндра, установленного на металлоконструкции и приходящих через соединительные валы и шестерни вращения барабана привода перемещения.

Стенд снабжён механизмом фиксации обечайки для предотвращения её случайного сжатия обечаек и днищ.

Таблица 11 – Техническая характеристика стендов

Давление в гидросистеме, МПа	
Давление в пневмосистеме, МПа	
Смещение кромок, не более, мм	
Потребляемая мощность, кВА	
Габаритные размеры, мм	6.5
Масса, кг	

Порядок работы: установить обечайку на центратор в обечайку; вставить центратор в обечайку; прижать обечайку к обечайкам; прихватить обечайки.

ДЕМОВЕРСИЯ

www.diplom-berezniki.ru

**ПОСЛЕ ОПЛАТЫ БУДЕТ
АВТОМАТИЧЕСКИ
ОТПРАВЛЕНА В ВАШУ
ПОЧТУ В ТЕЧЕНИЕ
1 МИНУТЫ**


www.diplom-berezniki.ru

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

030500.01.00.00.00. ПЗ

Лист

45

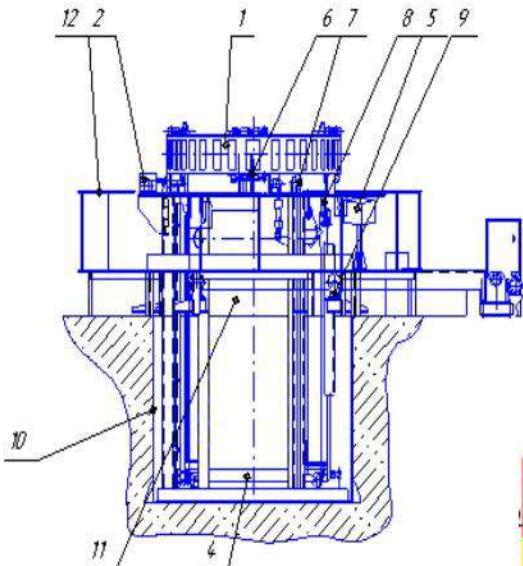

ДЕМОВЕРСИЯ

www.diplom-berezники.ru

**после оплаты будет
автоматически
отправлена в Вашу
почту в течение
1 минуты**

- 1 – Центратор; 2 – привод; 3 – металои
4 – платформа; 5 – пульт; 6 – ролик ради
7 – ролик опорный; 8,9 – блоки; 10 – об
11 – канат; 12 – труба.

Рисунок 8 – Стенд для сборки и прихватки о

4.6 Стенд для автоматической сварки наруж

Стенд предназначен для автоматическо кольцевых швов обечеак с наружной стороны. сварочным тракторного типа АДФ – 1202. Стенд с велотележки ВТ – 2 с консолью 3. На консоли у 50, площадка для сварщика 1, пульт управлени состоит из двух однорельсовых шасси. Оба ш собой колонной ПК – 2 в неповоротном испо смонтирован подъемный механизм

www.diplom-berezники.ru

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

030500.01.00.00.00. ПЗ


Лист

46

Таблица 12 – Техническая характеристика стенда

Техническая характеристика стенда.	Параметры
Диаметр свариваемых обечаек, мм	2000
Скорость вращения обечайки, м/час	18,6
Скорость перемещения велотележки, м/мин	13
Габаритные размеры, мм	9500×5810×5100
Масса, кг	7650

Порядок работы: установить обечайки предварительно прихваченные; зачистить свариваемые кромки; выставить сварочный автомат по стыку; установить токосъемник; выполнить сварной шов.

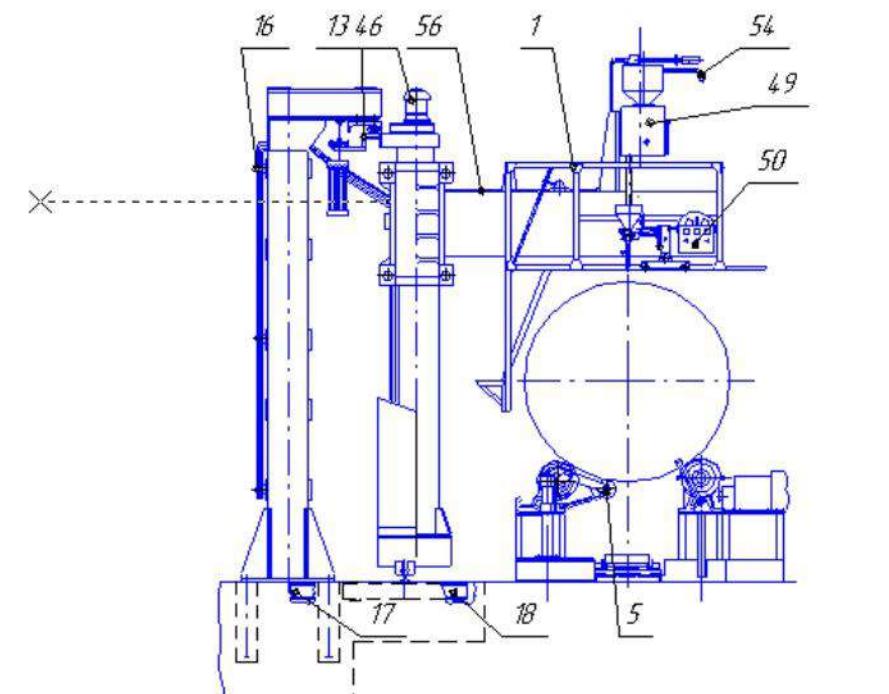

- 1 – Площадка для сварщика; 5 – ролекоопора;
- 13 – угольник; 16 – зажим; 17,18 – балки;
- 46 – двигатель; 49 – флюсосборник;
- 50 – сварочный автомат; 54 – глушитель;
- 56 – рукав.

Рисунок 9 – Стенд для автоматической сварки под слоем флюса кольцевых швов снаружи [19]

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лист
					030500.01.00.00.00. ПЗ

5 РАСЧЁТНЫЙ РАЗДЕЛ

Определение давления воздуха в пневмоцилиндрах стенда для сварки наружных продольных швов

Расчет пневмоцилиндров производится по формулам, основанным на известной зависимости усилия на штоке Р от диаметра цилиндра D и давления воздуха в цилиндре q .

$$P = q \cdot \frac{\pi D^2}{4} \cdot \eta H;$$

где q – давление воздуха в цилиндре, Па;

D – диаметр цилиндра, м;

η- КПД, 0.97÷0.98.

Необходимое усилие на штоках пневмоцилиндра 150мм. Из формулы находим необходимое давление воздуха в цилиндрах:

$$q = \frac{4P}{\pi \cdot D^2 \cdot \eta} \text{ Па};$$

$$q = \frac{8500 \cdot 4}{\pi \cdot (0.15 + 0.15)^2 \cdot 0.98} = 122704$$

Давление воздуха в цилиндрах при заданной

ДЕМОВЕРСИЯ

www.diplom-bereznniki.ru

**после оплаты будет
автоматически
отправлена в Вашу
почту в течение
1 минуты**

www.diplom-bereznniki.ru

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

030500.01.00.00.00. ПЗ

Лист

48

6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1 Анализ опасных и вредных производственных факторов на рабочем месте

К вредным фактором производства относятся: повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; инфракрасное излучение сварочной дуги; сварочной ванны и свариваемых изделий; электромагнитного поля; повышенный уровень шума; вибрация в руку; микроклимат; повышенная или пониженная температура воздуха в рабочем оборудовании и материалов; повышенная или пониженная влажность воздуха; недостаток естественного света; недостаток или избыток освещения; повышенная или пониженная яркость света.

6.2 МИКРОКЛИМАТ

Микроклимат нормируется по СанПиН 2.3.2.1257-03, табл. 1, в соответствии с допустимых величин микроклимата на рабочем месте:

- перепад температуры воздуха по высоте рабочего места не должен превышать 2-3°C;
- перепад температуры воздуха по горизонтали в пределах рабочего места в течение смены не должны превышать 5°C.

ДЕМОВЕРСИЯ

www.diplom-berezniki.ru

**после оплаты будет
автоматически
отправлена в Вашу
почту в течение
1 минуты**

www.diplom-berezniki.ru

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

030500.01.00.00.00. ПЗ

Лист

49

Таблица 13 – Оптимальные величины показателей микроклимата на рабочих местах производственных помещений.

Период года	Категория работ по уровню энергозатрат, Вт.	Температура воздуха, °C.	Температура поверхности, °C.	Относительная влажность воздуха, %.	Скорость движения
Холодный	II _б (233–290)	17–19	16–20		
Теплый	II _б (233–290)	19–21	18–22		

Таблица 14 – Значения тепловой нагрузки, выходить за пределы величин

Категория работ по уровню энергозатрат, Вт.	Величины показателя, °C
II _б (233–290)	19

Таблица 15 – Время пребывания на рабочем месте воздуха выше допустимых величин

Температура воздуха на рабочем месте, °C.	Время пребывания, час.
31,5	
30,0	
28,0	6
27,0	8

Таблица 16 – Время пребывания на рабочих местах при температуре воздуха ниже допустимых величин.

Температура воздуха на рабочем месте, °C.	Время пребывания, не более, час.
8	1
10	3
13	
15	

6.3 Освещение

Освещение нормируется по документам. Цехах или помещениях светильники могут работы на конструкциях перекрытий и стенах накаливания.

6.4 Производственный шум

Производственный шум нормируется в ГОСТ Р ИСО 12.007-83, СНиП 2.2.4/2.1.8.562-96.[28]

Шум на производстве наносит большой ущерб. Шум неблагоприятно воздействует на психические и физиологические нарушения, создающие предпосылки для общих производственного травматизма.

ДЕМОВЕРСИЯ
www.diplom-bereznniki.ru

после оплаты будет
автоматически
отправлена в Вашу
почту в течение
1 минуты

закрытых
местами
я лампы

-83, СН

циальный
 вызывает
 бность и
 заний и

www.diplom-bereznniki.ru

С физиологической точки зрения шумом является всякий нежелательный, неприятный для восприятия человека звук.

Таблица 17 – Уровень звукового давления.

Вид трудовой деятельности, рабочие места	Уровень звукового давления, Дб, в октановых полосах со среднегеометрическими частотами, Гц звука и						Уровни иентовни Дб
Выполнение всех видов работ на постоянных рабочих местах в производственных помещениях и на территории предприятия	31,5 107	63 95	125 87	250 82	500 78	1000 75	ДЕМОВЕРСИЯ www.diplom-bereznniki.ru после оплаты будет автоматически отправлена в Вашу почту в течение 1 минуты

6.5 Электромагнитные излучения

Источником электромагнитных полей токоведущие части действующих электроэнергетических установок, генераторов, трансформаторов, линий передач и распределения электромагнитного поля на организм человека оказывают влияние на функциональное состояние нервной и сердечно-сосудистой систем. Это выражается в повышенной утомляемости, снижении работоспособности, сонливости, головной боли, нарушении кровообращения, изменениях артериального давления и пульса.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

030500.01.00.00.00. ПЗ

Лист

52

Оценка опасности воздействия электромагнитного поля на человека производится по величине электромагнитной энергии, поглощенной телом человека.

Реакция организма человека на составляющие электромагнитного поля не является одинаковой, поэтому при оценки условий работы необходимо учитывать электрическую и магнитную напряженности.

6.5.1 Допустимые уровни напряженности электрического поля

Для этого используется нормативный излучения". ГОСТ 12.1.006–84.[29] Предельные напряженности воздействующего электрического поля не должны превышать 25 кВ/м.

Пребывание в электрическом поле напряженностю выше 25 кВ/м без применения средств защиты не допускается. Превышение предельной напряженностью до 5 кВ/м включительно допускается. При напряженности электрического поля свыше 25 кВ/м время пребывания персонала в электрическом поле не должно превышать 10 минут. Пределы времени пребывания в электрическом поле напряженностю от 5 до 25 кВ/м включительно вычисляются по формуле:

$$T=50/E-2, \text{ где}$$

Т – допустимое время пребывания в электрическом поле напряженностю, час;

Е – напряженность воздействующего электрического поля в зоне, кВ/м.

ДЕМОВЕРСИЯ

www.diplom-berezniki.ru

**после оплаты будет
автоматически
отправлена в Вашу
почту в течение
1 минуты**

www.diplom-berezniki.ru

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

030500.01.00.00.00. ПЗ

Лист

53

6.6 Химические факторы

Химические факторы нормируются по ГОСТ 12..1.005 – 88, ГН 2.2.5.686 – 98, ГН 2.2.5.687 – 98.[30]

При сварке в зону дыхания работающих могут поступать сварочные аэрозоли, содержащие в составе твердой фазы оксиды различных металлов, и другие соединения, а также токсичные газы. Токсичность и состав сварочных аэрозолей, их токсичность зависит от химического состава сварочных материалов, вида технологического процесса.

Воздействие на организм выделяющихся аэрозолей может стать причиной острых и хронических профессиональных заболеваний.

Во время сварки возможно выделение вредных примесей в виде газов и пыли, как оксид углерода, марганец, оксид хрома, сернистый газ и др.

Таблица 18 – Вредные примеси в сварочных аэрозолях и их воздействия на организм.

Марганец в сварочных аэrozолях при его содержании	№ по CAS	Формула	Величина ПДК (мг/м ³)	Преимущества агрегатов в воздухе при производстве	Состав аэрозолей	Возможность попадания в организм
До 20%	7439-96-5	Mn	0,2	аэро	—	—
От 20% до 30%	7439-96-5	Mn	0,1	аэро	—	—
Оксид углерода	630-08-0	CO	20	Пара	—	—
Дихром Триоксид	1308-38-9	Cr ₂ O ₃	1	аэро	—	—
Свинец и его неорганические соединения (по свинцу)	—	—	0,01/0,005	аэро	—	—

6.7 Тяжесть и напряженность трудового процесса

Напряженность труда – это характеристика трудового процесса, отражающая преимущественную нагрузку на центральную нервную систему, т.е. определяется нервным, психо – эмоциональным напряжением, длительностью и интенсивностью интеллектуальной нагрузки.

Для того, чтобы правильно подобрать место, нужно знать нагрузку, которой он может выдержать.

Для оценки напряженности “Гигиенические критерии” оценки условий опасности факторов производственной среды труда. “Руководство Р 2.2.75

При проведении оценки напряженности показатели: интеллектуальные нагрузки, зрительный анализатор, эмоциональные состояния, режим работы.

Тяжесть трудового процесса оценивается “Гигиеническими критериями”. Уровни напряженности определяются эргометрическими величинами, характеризующими индивидуальных особенностей человека, участвующего в работе.

Основными показателями тяжести являются физическая и динамическая нагрузка, машины, груза вручную, стереотипные рабочие движения, позы; наклоны корпуса, перемещения в пространстве. Критерии оценки факторов трудового процесса для количественного определения тяжести своего подхода.

ДЕМОВЕРСИЯ

www.diplom-bereznniki.ru

**после оплаты будет
автоматически
отправлена в Вашу
почту в течение
1 минуты**

www.diplom-bereznniki.ru

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

030500.01.00.00.00. ПЗ

Лист

55

6.8 Меры по снижению и устраниению опасных и вредных факторов

6.8.1 Методы борьбы с шумом

Снижение шума в источнике достигается путем его конструктивных изменений. Это обеспечивается заменой возвратно – поступательного перемещения деталей; повышением качества балансировки вращающихся деталей; улучшением технологии изготовления деталей; улучшением смазки и обработки поверхностей.

Методы снижения шума на пути его распространения на значительной степени достигается проведением мероприятий, с применением: кожухов, экранов, перегородок между помещениями, звукопоглощающих материалов.

6.8.2 Меры по улучшению освещения

Для улучшения освещения выполняют следующие меры:

- естественное и искусственное освещение и освещенность должны соответствовать требованиям СНиП 11-4-02;
- для безопасного обслуживания светильники должны быть расположены на высоте не менее 2,5 м от уровня пола, приспособления по ГОСТ 12.2.012-75[32] (лестничные светильники должны производиться регулярно, в помещениях со значительными выделениями пыли – не реже четырех раз в месяц);
- окраска стен в цехе не должна иметь темных тонов, для того чтобы цвет не поглощал, а наоборот отражал естественное и искусственное освещение.

ДЕМОВЕРСИЯ

www.diplom-berezniki.ru

**после оплаты будет
автоматически
отправлена в Вашу
почту в течение
1 минуты**

www.diplom-berezniki.ru

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

030500.01.00.00.00. ПЗ

Лист

56

6.8.3 Защита от электромагнитного излучения

Защита персонала от воздействия радиоволн применяется при всех видах работ, если условия работы не удовлетворяют требованиям норм; эта защита осуществляется следующими способами и средствами: использованием согласованных нагрузок и поглотителей мощности, определяющих концентрацию и плотность потока энергии электромагнитных волнистых излучений в месте и источника излучения; рациональным расположением рабочего места в рабочем помещении; подбором рациональных режимов труда персонала; применением средств пр

6.8.4 Защита от электрического тока

Основными причинами воздействия тока на человека являются прикосновение или приближение к токоведущим частям оборудования в результате ошибочных действий персонала. Основные меры по защите: изоляция; недоступность токоведущих частей; заземление с помощью специальных разделяющих трансформаторов напряжения; использование двойной изоляции; защитное заземление и зануление; защитные специальные электрозащитные средства; организация электроустановок. Установка для автоматической защиты для присоединения источника питания с аппаратом управления и регулирования, а также основных электрических величин, характеризующих сварочных автоматов рекомендуется применять источники питания с дистанционным регулированием режима работы. Для быстрой остановки всех

ДЕМОВЕРСИЯ

www.diplom-bereznniki.ru

**ПОСЛЕ ОПЛАТЫ БУДЕТ
АВТОМАТИЧЕСКИ
ОТПРАВЛЕНА В ВАШУ
ПОЧТУ В ТЕЧЕНИЕ
1 МИНУТЫ**

www.diplom-bereznniki.ru

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

030500.01.00.00.00. ПЗ

Лист

57

механизмов сварочной машины аппараты управления должны быть установлены на легко доступном месте. Шкафы и корпуса машин, в которых расположены электрические аппараты, должны быть снабжены дверцами и замками .Корпус любого источника питания сварочной установки необходимо надежно заземлять. Для присоединения заземляющего провода на электрическом оборудовании должно быть предусмотрено крепление, расположенное сбоку от корпуса с надписью “Земля” или условным обозначением. На корпусе заземляющий проводник нескольких заземляющих зажимов. Помимо заземления основного электросварочного трансформатора, для дуговой сварки надлежит непосредственно заземлить обмотку сварочного трансформатора, к которой подводится провод, идущий к изделию. Изоляция проводов должна быть механических повреждений. Применение электрического оборудования с поврежденной оплеткой и изоляцией запрещено. Сварочной установки, находящиеся под напряжением, не должны быть вращающиеся части оборудования, ограждениями. На органах управления сварочных установок должны быть четкие надписи или условные надписи – знаки, указывающие на то, что сварочным оборудованием должны иметь надежную изоляцию. Исключаются самопроизвольное или случайное искажение изображения. Если при автоматической сварке корпус сварочной машины под напряжением дуги, то маховики, рукоятки и детали должны быть изолированы изолированным материалом или надежно изолированы изолированным материалом или надежно изолированы изолированным материалом. Запрещается производить ремонт сварочных установок, не имеющих изолированного корпуса. При присоединении сварочной установки следует проверять ее исправность. Особое внимание уделяется состоянию контактов и заземляющих проводников, исправность изоляции рабочих проводов, наличие и исправность защитных средств. При обнаружении каких-либо неисправностей сварочную установку включать воспрещается.

ДЕМОВЕРСИЯ
www.diplom-bereznniki.ru

**после оплаты будет
автоматически
отправлена в Вашу
почту в течение
1 минуты**

www.diplom-bereznniki.ru

ДЕМОВЕРСИЯ

www.diplom-berezniki.ru

после оплаты будет
автоматически
отправлена в Вашу
почту в течение
1 минуты

www.diplom-berezniki.ru

<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>

030500.01.00.00.00. ПЗ

Лист

58

При электродуговой сварке в СО₂ рабочие места при питание от многосторонних источников должны быть оборудованы щитками с сигнальной лампой, указывающей сварщику на наличие или отсутствие напряжения в сварочной цепи.

6.8.5 Индивидуальные средства защиты

Для защиты тела рабочего от тепловых воздействий применяется специальная одежда (комбинезоны, рукавицы и специальная обувь), в соответствии с характером выполняемой работы. Спецодежда и спецобувь согласно нормам по отдельным отраслям промышленности "Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи и предохранительных приспособлений рабочих инструментов и глаз от воздействия лучистой энергии электрического расплавленного металла сварщики должны одеваться в масками.

6.9 Расчёт местной вентиляции

Для снижения концентрации вредных веществ до предельно допустимой нормы необходимо, прежде всего, отсосы. Применение местной вытяжной вентиляции для удаления вредных веществ у источника их образования: длина – 900 мм ; ширина – 645 мм ; Площадь сечения – 0,59 м² ; Расход по данному участку сети L=1400 м³/ч ; Скорость на данном участке сети V_{уч}=10 м/с.

ДЕМОВЕРСИЯ

www.diplom-berezniki.ru

**после оплаты будет
автоматически
отправлена в Вашу
почту в течение
1 минуты**

www.diplom-berezniki.ru

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

030500.01.00.00.00. ПЗ

Лист

59

Определяем диаметр воздуховода:

$$D = 1,13(L/V_{yч.})^{0,5} \quad (18)$$

$$D = 1,13(1400/10 \cdot 3600)^{0,5} = 0,22 \text{ м}$$

Определяем потерю давления на участке "а"

$$P_a = (L \cdot \lambda / D + \Sigma \Psi) * P \cdot V_{yч.}^2 / 2, \quad \text{где}$$

L – длина воздуховода

L=1 м

λ – коэффициент трения, он определяется по формуле:

$$\lambda = 0,0197 / (V_{yч.} \cdot D)^{0,25}, \quad \text{где}$$

$$\lambda = 0,0197 / (10 \cdot 0,22)^{0,25} = 0,016$$

$\Sigma \varphi$ – сумма коэффициентов местных сопротивлений по формуле:

$$\Sigma \varphi = \varphi_1 + \varphi_2, \quad \text{где}$$

φ_1 – коэффициент местного сопротивления на входе

$$\varphi_1 = 0,4$$

φ_2 – коэффициент местного сопротивления на выходе

$$\varphi_2 = 1,15$$

ДЕМОВЕРСИЯ

www.diplom-bereznniki.ru

после оплаты будет
автоматически
отправлена в Вашу
почту в течение
1 минуты

по

www.diplom-bereznniki.ru

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

030500.01.00.00.00. ПЗ

Лист

60

$$\Sigma\varphi=0,4 + 1,15=1,55$$

P – плотность воздуховода

$$P=1,2 \text{ кг/м}^3$$

$$P_a = (1 \cdot 0,016 / 0,22 + 1,55) * 1,2 \cdot 10^2 / 2 = 97,36 \text{ Па}$$

Определяем потерю давления на участке "в"

$$P_a = (L \cdot \lambda / D + \Sigma \Psi) * P \cdot V_{yч}^2 / 2, \quad \text{где}$$

На участке "в" $\Sigma\varphi=0$, т.к. ход воздуха свободный

$$P_b = (2 \cdot 0,016 / 0,22) * 1,2 \cdot 10^2 / 2 = 8,73 \text{ Па}$$

Общая потеря давления рассчитывается по формуле

$$P = P_a + P_b, \quad \text{где}$$

$$P = 97,36 + 8,73 = 106 \text{ Па}$$

По этому давлению и расходу на данном участке определяем мощность вентилятора.

По характеристикам выбираем вентилятор "ЦЧ-70-400-100-100-100"

Определяем мощность электродвигателя

$$N_{эд.} = L \cdot P \cdot K / 1000 \cdot \eta_b \cdot \eta_h, \quad \text{где}$$

K – коэффициент запаса мощности

ДЕМОВЕРСИЯ

www.diplom-bereznniki.ru

после оплаты будет
автоматически
отправлена в Вашу
почту в течение
1 минуты

www.diplom-bereznniki.ru

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

030500.01.00.00.00. ПЗ

Лист

K=1,1

η_B – коэффициент полезного действия вентилятора

$\eta_B = 0,55$

η_H – коэффициент полезного действия передатчика

$\eta_H = 0,97$

$$N_{ed} = 1400 \cdot 1,05 \cdot 1,1 / 1000 \cdot 0,55 \cdot 0,97 = 0,86$$

Используя данные выбираем электродвигатель

6.10 Пожарная безопасность

Определяем категорию помещения в соответствии с ГОСТ Р 51330-92. Это помещение относится к категории “Г”, так как в нем находятся горючие вещества и материалы в горячем, раскаленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением тепла, пламени; горючие газы, жидкости и твердые вещества утилизируются в качестве топлива.



Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

030500.01.00.00.00. ПЗ

Лист

62

7ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

В технологии сборки и сварки кожуха сосуда мы заменяем ручную аргонодуговую сварку корня шва замыкающего днища на автоматическую сварку под слоем флюса, и заменяем двухстороннюю сварку на однопроходную. В базовом варианте сварка корня шва ведётся ручной арматурой без подкладного кольца. Замыкающий шов выполняется сваркой под слоем флюса. Остальные швы варятся автоматической сваркой под слоем флюса. В проектируемой технологии изготовления кожуха, заменяя все швы под слоем флюса

Базовый проект: Для аргонодуговой сварки корня шва $T_{шт1} = 2,7$ ч (по данным заводских нормативов). []

$$T_{шт} = T_{шт1} + T_{шт2} \cdot 7 + T_{шт3} \cdot 9$$

$$T_{шт} = 2,7 + 0,2 \cdot 7 + 0,1 \cdot 9 = 4,7 \text{ ч.}$$

Определение трудоёмкости годовой программы

$$T_i = T_{шт} \cdot 120,$$

где 120 – годовая программа выпуска.

$$T_i = 4,7 \cdot 120 = 564 \text{ н/ч}$$

ДЕМОВЕРСИЯ

www.diplom-bereznniki.ru

после оплаты будет
автоматически
отправлена в Вашу
почту в течение
1 минуты

www.diplom-bereznniki.ru

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

030500.01.00.00.00. ПЗ

Лист

63

Затраты на основные сварочные материалы.

Проволока Св08Г2С диаметром 4 мм, цена 65 руб/кг.

Электрод вольфрамовый СВИ – 1 – 5,0 – 120 цена 28 долларов /кг = 868 руб/кг

Расход вольфрама – 0,4 кг.

$$Z_{\text{осн}} = \sum Q_h \cdot \Pi_m ,$$

где Q_h – масса наплавленного металла

Π_m – цена материалов

$$Q_h = V \cdot \rho ,$$

где V – объем наплавленного металла

ρ - плотность стали 7,81 г/см³

$$V = F_{\text{сеч}} \cdot L_w ,$$

где $F_{\text{сеч}}$ – площадь сечения шва L_w – длина шва

B – ширина шва 2 см.

H – глубина проплавления 0,8

F_m – площадь металла, не входящая в сечение шва

$$F_{\text{сеч}} = (2 \cdot 0,6) - 0,8 = 0,4 \text{ см}^2$$

$$V = 0,4 \cdot 6000,0 = 2400 \text{ см}^3$$

$$Q_h = 2400 \cdot 7,81 = 18744 = 187 \text{ кг 44.}$$

Ручная аргонодуговая сварка :

B – ширина шва 0,4 см.

H – глубина проплавления 0,6

F_m – площадь металла, не входящая в сечение шва $F_m = 0,02 \text{ см}^2$ $F_{\text{сеч}} = b \cdot h - F_m$

$$F_{\text{сеч}} = (0,4 \cdot 0,6) - 0,02 = 0,22 \text{ см}^2$$

$$V = 0,22 \cdot 1205 = 265,1 \text{ см}^3$$

(27)
ДЕМОВЕРСИЯ

www.diplom-berezники.ru

после оплаты будет
автоматически
отправлена в Вашу
почту в течение
1 минуты

www.diplom-berezники.ru

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

030500.01.00.00.00. ПЗ

лист

64

$$Q_{\text{н}} = 265,1 \cdot 7,81 = 2070,4 = 20\text{кг} 70.$$

Автоматическая сварка под слоем флюса :

$$Q_{\text{н а}} = Q_{\text{н}} - Q_{\text{нр}} = 18744 + 2070,4 = 20814,4\text{г} = 208,14 \text{ кг}$$

Подсчитаем $Z_{\text{осн}}$, для ручной аргонодуговой сварки

$$Z_{\text{осн 1}} = 2070 \cdot 65 = 134,55 \text{ руб.}$$

$$Z_{\text{осн 2}} = 0,4 \cdot 868 = 347,20 \text{ руб.}$$

$$Z_{\text{осн 3}} = Z_{\text{осн 1}} + Z_{\text{осн 2}} = 134,55 + 347,20 = 481,75 \text{ руб.}$$

$Z_{\text{осн}}$ для автоматической сварки.

$$Z_{\text{осн а}} = 18744 \cdot 65 = 12183,6 \text{ руб.}$$

считаем $Z_{\text{осн общ.}}$

$$Z_{\text{осн общ.}} = Z_{\text{осн р}} + Z_{\text{осн а}} = 481,75 + 12183,6 = 12665,3$$

$$Z_{\text{осн пр. вып.}} = 12665,35 \cdot 120 = \underline{1519842} \text{ руб.}$$

Затраты на вспомогательные сварочные мате

Используем флюс АН – 17 цена флюса 32,4 руб

технологии

$$Z_{\text{всп}} = \sum Q_{bi} \cdot \Pi_{bi},$$

где Q_{bi} – расход вспомогательного материала

Π_{bi} – цена вспомогательного материала

ДЕМОВЕРСИЯ

www.diplom-bereznniki.ru

после оплаты будет
автоматически
отправлена в Вашу
почту в течение
1 минуты

www.diplom-bereznniki.ru

ым

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

030500.01.00.00.00. ПЗ

лист

65

$$Z_{\text{всп. авт.}} = 32,4 \cdot 120 = 3888 \text{ руб.}$$

$$Z_{\text{всп. Пр. в.}} = 3888 \cdot 120 = 466560 \text{ руб.}$$

Используем защитный газ аргон по цене 0,02 руб.
расход газа 12 – 16 л/мин = 720 л/ч.

Сварка в аргоне длится $t_{\text{св}} = 1,53$ ч.

$$\text{Расходуется } 3240 \text{ л аргона: } 1,53 \cdot 720 = 1101,6$$

Затраты на сварку в аргоне:

$$Z_{\text{всп. Арг.}} = 1101,6 \cdot 0,02 = 22,032 \text{ руб.}$$

$$Z_{\text{всп общ.}} = 22,032 + 3888 = 3952,8 \text{ руб.}$$

$$Z_{\text{всп пр. в.}} = 3952,8 \cdot 120 = \underline{474336} \text{ руб.}$$

ДЕМОВЕРСИЯ

www.diplom-berezники.ru

**после оплаты будет
автоматически
отправлена в Вашу
почту в течение
1 минуты**

Затраты на технологическую энергию

$$Z_{\text{эт}} = \sum A_{\text{эi}} \cdot Q_{\text{н}} \cdot N \dots$$

Где $A_{\text{эi}}$ – удельный расход энергии на 1 кг,
р/кВт

$Q_{\text{н}}$ – Масса наплавленного металла

N – Годовая программа выпуска

$$Z_{\text{эт}} = 0,414 \cdot 208,14 \cdot 120 = \underline{10340,4} \text{ руб}$$

414

Расчет заработной платы рабочим с начислениями

$$C_3 = C_{\text{ч}} \cdot t_i \cdot K_{\text{бр}} \cdot K_{\text{пр}} \cdot K_{\text{доп}} \cdot K_{\text{стр}} \cdot 350,$$

где C_3 – зарплата за месяц (годовой доход рабочего)

$C_{\text{ч}}$ – часовая тарифная ставка рабочего 4 разряда 62,5 руб.

t_i – норма времени в часах 10 ч

$K_{\text{бр}}$ – бригадный коэффициент 1

www.diplom-berezники.ru

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

030500.01.00.00.00. ПЗ

Лист

66

$K_{\text{пр}} - \text{коэффициент приработка} = 1,5$

$K_{\text{доп}} - \text{коэффициент дополнительной зарплаты} = 1,1$

$K_{\text{стР}} - \text{коэффициент учитывающий , отчисления в фонд социального страхования} = 1,26$

$$C_3 = 62,5 \cdot 4,7 \cdot 1 \cdot 1,5 \cdot 1,1 \cdot 1,26 \cdot 120 = 73284,75 \text{ т. руб.}$$

Новый проект

$$T_{\text{шт}} = T_{\text{шт } 1} \cdot 4 + T_{\text{шт } 2} \cdot 5$$

$$T_{\text{шт}} = 0,2 \cdot 4 + 0,1 \cdot 5 = 1,3 \text{ ч.}$$

Определение трудоёмкости годовой программы выпуска

$$T_i = T_{\text{шт}} \cdot 120, \quad \text{где -}$$

120 – годовая программа выпуска.

$$T_i = 1,3 \cdot 120 = 156 \text{ н/ч}$$

Затраты на основные сварочные материалы.

Проволока Св08Г2С диаметром 4 мм, цена 65 руб/кг.

$$Z_{\text{осн}} = \sum Q_h \cdot \Pi_m,$$

где Q_h – масса наплавленного металла

Π_m – цена материалов

$$Q_h = V \cdot \rho,$$

где V – объем наплавленного металла

ρ - плотность стали $7,81 \text{ г/см}^3$

ДЕМОВЕРСИЯ

www.diplom-bereznniki.ru

после оплаты будет
автоматически
отправлена в Вашу
почту в течение
1 минуты

www.diplom-bereznniki.ru

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

030500.01.00.00.00. ПЗ

лист

67

$$V = F_{\text{сеч}} \cdot L_{\text{ш}},$$

где $F_{\text{сеч}}$ – площадь сечения шва $L_{\text{ш}}$ – длина шва

B – ширина шва 2 см.

H – глубина проплавления 1 см

F_M – площадь металла, не входящая в сечение шва $F_M = 0,6 \text{ см}^2$ $F_{\text{сеч}} = b \cdot h - F_M$

$$F_{\text{сеч}} = (2 \cdot 1) - 0,6 = 1,4 \text{ см}^2$$

$$V = 1,4 \cdot 2800 = 3360 \text{ см}^3$$

$$Q_H = 3360 \cdot 7,81 = 18041,6 = 180 \text{ кг} 41.$$

Проволока Св08Г2С диаметром 4 мм, цена 65 руб.

$$Z_{\text{осн } 1} = 180,41 \cdot 65 = 10726,65 \text{ руб.}$$

$$Z_{\text{осн пр. вып.}} = 10726,65 \cdot 120 = \underline{1087198} \text{ руб.}$$

Затраты на вспомогательные сварочные мате-

Используем флюс АН – 17 цена флюса 32,4 руб/кг
(технологии)

$$Z_{\text{всп}} = \sum Q_{bi} \cdot \Pi_{bi},$$

где Q_{bi} – расход вспомогательного материала

Π_{bi} – цена вспомогательного материала

$$Z_{\text{всп.}} = 32,4 \cdot 65 = 2106 \text{ руб.}$$

$$Z_{\text{всп. Пр. в.}} = 2106 \cdot 120 = \underline{252720} \text{ руб.}$$

Затраты на технологическую энергию

ДЕМОВЕРСИЯ

www.diplom-bereznniki.ru

после оплаты будет
автоматически
отправлена в Вашу
почту в течение
1 минуты

www.diplom-bereznniki.ru

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

030500.01.00.00.00. ПЗ

Лист

68

$$Z_{\text{эт}} = \sum A_{\text{эi}} \cdot Q_{\text{н}} \cdot N$$

Где $A_{\text{эi}}$ – удельный расход энергии на 1 кг, наплавленного металла 0,414 р/кВт

$Q_{\text{н}}$ – Масса наплавленного металла

N – Годовая программа выпуска

$$Z_{\text{эт}} = 0,414 \cdot 180,41 \cdot 120 = \underline{\underline{8962,8}} \text{ руб}$$

Расчет заработной платы рабочим с начислением

$$C_3 = C_{\text{ч}} \cdot t_i \cdot K_{\text{бр}} \cdot K_{\text{пр}} \cdot K_{\text{доп}} \cdot K_{\text{стр}} \cdot 120 ,$$

где C_3 – зарплата за месяц (годовой доход)

$C_{\text{ч}}$ – часовая тарифная ставка рабочего

t_i – норма времени в часах 1,3 ч

$K_{\text{бр}}$ – бригадный коэффициент 1,

$K_{\text{пр}}$ – коэффициент приработка 1,

$K_{\text{доп}}$ – коэффициент дополнительной

$K_{\text{стр}}$ - коэффициент учитывающий ,
вания 1,26

$$C_3 = 62,5 \cdot 1,3 \cdot 1 \cdot 1,5 \cdot 1,1 \cdot 1,26 \cdot 120 = \underline{\underline{2}}$$

ДЕМОВЕРСИЯ

www.diplom-berezniki.ru

**после оплаты будет
автоматически
отправлена в Вашу
почту в течение
1 минуты**

нного страхо-

www.diplom-berezniki.ru

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

030500.01.00.00.00. ПЗ

Лист

По полученным данным составим сводную таблицу.

Таблица 19 Сводная таблица.

Nп/п	Наименование затрат	Базовый вариант, руб.	Новый проект, руб.	Экономика
1	Затраты на основные материалы	1519842	1087198	432644
2	Затраты на вспомогательные материалы	474336	252720	221616
3	Затраты на технологическую энергию	10340,4	8962,8	1377,6
4	Затраты на заработную плату	73284,75	20270,25	53014,5
5	Итого	2077803,1	1369115	712652,1

Вывод : В результате замены ручной аргонодуговой сварки на автоматическую сварку под слоем флюса получаем экономический эффект в размере 712652,1 рублей, основу которого составляет экономия на сварочных материалах и заработной плате рабочих. Другими словами экономический эффект получаем за счет снижения себестоимости изделия, исключая капитальные вложения на приобретение нового оборудования.

8 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА

Нормирование содержания вредных примесей в атмосфере. Средне – суточная и максимальная – разовая ПАК вредности.

Источники вредности.

Состояние окружающей природной среды определяется острой социально-экономической проблемой, интересами каждого человека. 19 декабря 1991 года был подписан "Декларацией о сохранении окружающей природной среды". Ведущим принципом является обоснованное сочетание экологических и экономических интересов.

В современных условиях концентрируется внимание на непрерывной разработкой и внедрением новых технологий, направленных на сельское хозяйство и быт населения новых сельских поселений, производство и изготовление изделий из них.

Современное производство характерно для крупных предприятий, совершенствование которых отстали от бурного развития производственных мощностей.

В итоге в атмосферу земли ежегодно поступает большое количество многих загрязнителей. Промышленные технологии очень большое количество загрязнителей поступают в водоёмы. В их числе сбрасывают опасные вещества, в том числе и неметаллов (ртуть, кадмия, свинца, фториды и др.). На поверхности водоёмов – активные вещества, полиметаллы, органические взвеси, нефтепродукты, фенолы, соли и т.д. Водоёмы и население загрязняются.

ДЕМОВЕРСИЯ

www.diplom-bereznniki.ru

**после оплаты будет
автоматически
отправлена в Вашу
почту в течение
1 минуты**

www.diplom-bereznniki.ru

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
------	------	----------	---------	------

030500.01.00.00.00. ПЗ

Лист

71

Почва городов, наряду с угрозой поступления производственных отходов, при плохой организации санитарной отчистки загрязняется разными бытовыми отбросами.

Степень загрязнения атмосферы зависит от количества выбросов вредных веществ и их химического состава, от высоты , на которой осуществляется выбросы, и от климатических условий , определяющих перенос, рассеивание и превращение выбрасываемых веществ. Источники различаются по мощности выброса (мощные, крупные (низкие, средней высоты, высокие), температуре (холодные). К мощным источникам загрязнения металлических и химических заводов, заводов тепловые электростанции. К мелким источникам относятся предприятия местной и пищевой промышленности. Большое количество мелких источников может значительно

Под низкими источниками понимают , осуществляется ниже 50 метров под высокими – условно называют источники, у которых газовоздушной смеси выше 50°C ; при более считаются холодными.

В выбросах предприятий различных отраслей транспорта содержится большое число различных веществ. Из всех источников в атмосферу поступают диоксид углерода (CO), оксиды азота (NO, NO₂), много вредных веществ при сжигании топлива. При сжигании топлива, в атмосферу поступает большое количество оксида углерода, оксида азота и других веществ в виде золы и сажи.

В меньших количествах при сжигании как твердого, так и жидкого топлива могут выбрасываться хлористый натрий и магний, оксиды железа ванадий

ДЕМОВЕРСИЯ

www.diplom-bereznniki.ru

**после оплаты будет
автоматически
отправлена в Вашу
почту в течение
1 минуты**

www.diplom-bereznniki.ru

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

030500.01.00.00.00. ПЗ

Лист

оксиды никеля и кальция, ртуть и ряд других веществ. При сжигании газообразного топлива в основном выбрасываются оксиды азота. При нарушении режима горения т.е. при сжигания газа в условиях недостаточного количества воздуха или при охлаждении пламени горелки, в атмосферу выбрасываются углеводороды.

При этом могут выделяться и ароматические
относится к канцерогенным веществам. Значи-
сжигается автомобильным, железнодорожным, мо-
транспортом.

Органами минздрава для воздуха населения утверждены предельно допустимые концентрации оказывающие отрицательное воздействие на здоровье.

Концентрация примеси существенно зависит от температуры, при которой она определяется. Поэтому установлены предельные суточные концентрации примеси. [22]

На участке сварки и резки рабочий (сварщик) вредных веществ выделяющихся в процессе сварки: выделение инфракрасного излучения, ультрафиолетового излучения.

Состав и масса выделяющихся вредных режимов технологического процесса, состава материалов. Наибольшее выделение вредных веществ при сварке покрытыми электродами. При автоматической сварке общая масса вредных веществ меньше в флюсом в 4 – 6 раз. [23]

Вредные производственные факторы при автогазовом сварке и резке. К ним относятся: вредные газы, пары и пыль, вибрация, шум, излучение, вредные производственные факторы при сварке флюса: повышенная запылённость и загазованность рабочей зоны, повышенный уровень электромагнитных излучений, сварочные аэрозоли.

ДЕМОВЕРСИЯ

www.diplom-berezniki.ru

после оплаты будет
автоматически
отправлена в Вашу
почту в течение
1 минуты

www.diplom-bereznniki.ru

<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подпись</i>

030500.01.00.00.00. ПЗ

41/42

73

Для защиты органов дыхания сварщика и окружающих в производственных помещениях, они должны быть оборудованы приточновытяжной вентиляцией.[25] Также для защиты органов дыхания сварщика могут применяться дополнительные средства ~~такие как защитная маска~~ сварщика с портативной системой очистки с подачей (подмасочное пространство). Также маска предназначена сварщика от ультрафиолетового и инфракрасного расплавленного металла. Для защиты окружающих инфракрасного излучений, брызг расплавленного сварщика должны ограждаться переносными светонепроницаемыми ограждениями (щитами, шириной несгораемого материала, высота которых должна защищать.

Защита персонала от воздействия радиоволн осуществляется способами и средствами: использованием согласованных поглотителей мощности, снижающих напряженность и электромагнитных волн; экранированием рабочего места; рациональным размещением оборудования в рабочем месте; рациональных режимов работы оборудования и применения предупредительной защиты.

ДЕМОВЕРСИЯ

www.diplom-berezniki.ru

**после оплаты будет
автоматически
отправлена в Вашу
почту в течение
1 минуты**

www.diplom-berezniki.ru

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

030500.01.00.00.00. ПЗ

Лист

9 МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Рост технического уровня производства, введение в эксплуатацию сложного сварочного оборудования неразрывно связаны с повышением требований к уровню общеобразовательной и технической подготовки кадров, работающих в области сварочного производства, в первую очередь квалифицированных рабочих.

Квалифицированных рабочих подготавливают в специальных учебных заведениях, полученные знания дают возможность рабочему не только улучшить свою технику, вносить предложения по улучшению конструкции изделия, но и совершенствовать технологический процесс.

В методической части представлен тематический план изучения курса, темы урока. После изучения полного курса, дисциплины проводится практический и теоретический экзамен, который подтверждает повышение квалификации рабочего.

Квалификационная характеристика рабочего:

Характеристика работ – Ручная дуговая, автоматическая и полуавтоматическая сварка средней сложности аппаратов, узлов, конструкций из углеродистых и конструкционных сталей, чугуна, цветных металлов, сплавов, алюминия, магния, листов и сложных конструкций и трубопроводов в различных пространственных положениях сварного шва. Сварка сложных ответственных деталей из высокоуглеродистых, высокомарганцевистых, чугуна и цветных металлов, сварка конструкций из тонкостенных баллонов и труб, дефектов деталей машин, механическая обработка сварных швов, чтение чертежей сложных сварных металлоконструкций.

Должен знать: устройство различной электротехники и источников питания сварки и дуговой резки на переменном и постоянном токах; способы сварки изделий в камерах контролируемой атмосферой; основные законы электротехники в пределах выполняемой работы; способы испытания сварных швов; виды дефектов в сварных швах и методы их предупреждения и устранения;

ДЕМОВЕРСИЯ

www.diplom-bereznniki.ru

после оплаты будет
автоматически
отправлена в Вашу
почту в течение
1 минуты

www.diplom-bereznniki.ru

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

030500.01.00.00.00. ПЗ

Лист

75

принципы подбора режима сварки по приборам; марки и типы электродов; механические свойства свариваемых материалов.

9.1 Тематический план

Таблица 20 – Тематический план

Технология дуговой автоматической сварки под флюсом		
№	Название темы	Количество часов
1	Особенности процесса сварки под флюсом	2 часа
2	Сварочный флюс.	2 часа
3	Подготовка кромок и сборка под автоматическую сварку под флюсом.	2 часа
4	Режимы сварки под флюсом и их влияние на размеры и форм шва.	2 часа
5	Автоматическая сварка под флюсомстыковыми швами	2 часа
6	Автоматическая сварка под флюсом угловыми швами.	2 часа
7	Автоматическая сварка под флюсом кольцевыми швами.	2 часа
Итого:		14 часов

9.2 План урока

Тема урока: Автоматическая сварка под флюсомстыковыми швами

Тип урока: комбинированный

Цели урока

- 1) Обучающая – формирование знаний о автоматическая сварка под флюсомстыковыми швами.
- 2) Воспитательная – воспитание эстетического восприятия предмета

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лист	76
					030500.01.00.00.00. ПЗ	

3) Развивающая – развитие в учащихся способности наблюдать, делать собственные выводы.

Задачи:

- Усвоить на уровне осмыслинного воспроизведения следующие понятия: сварка на флюсовой подушке, сварка на флюсомедной подкладке, сварка на остающейся стальной подкладке, сварка и различать эти понятия.
- Рабочий должен уметь: обобщать изученные, сравнивать и сопоставлять различные точки
- Рабочий должен проявлять: потребность в изучении Методы обучения: иллюстративный

Учебно-материальное оснащение урока:

- плакат
- модели приспособлений

Урок	Содержание материала
1	2
Организационная часть 2 мин	
Повторение пройденного материала 10 мин	<p>1) Какими элементами характеризуются геометрические размеры и форма шва – е; глубиной проволоки выпуклости шва – g; толщиной металла в шве – c = h + g; коэффициентом формирования провара – $K_p = e/h$; коэффициентом выпуклости шва – $K_y = e/g$; длиной сварки в шве – l.</p> <p>2) По какой формуле можно определить силу сварочного тока?</p> $I_{cb} = h/K$ <p>3) При какой полярности глубина проплавления будет больше?</p> <p>При прямой полярности</p> <p>4) При сварке каких сталей используют</p>

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

030500.01.00.00.00. ПЗ

Лист

77

	предварительный подогрев и последующую термическую обработку? Обычно при сварке высокоуглеродистых и некоторых марок закаливающихся высоколегированных сталей.	
Изучение нового материала	<p>При сварке односторонним стыковым швом существует опасность протекание жидкого металла и шлака в зазор и образование сквозных прожогов. Во избежание этого применяют следующие технологические приёмы, производя сварку: на медной подкладке; на флюсомедной подкладке; на остающейся стальной подкладке; в замок.</p> <p><i>Сварка на медной подкладке</i> гладкую медную подкладку обычно применяют при сварке металла небольшой толщины (рисунок а). При этом шов с нижней стороны получается заподлицо с основным металлом. При больших толщинах применяют медные подкладки с полукруглыми канавками, в которых формируется обратная сторона шва. Для охлаждения подкладок в них просверливают отверстия, по которым проходит холодная вода. Медные подкладки позволяют производить сварку односторонним швом только при условии полного отсутствия зазора между ним и изделием.</p> <p><i>Сварка на флюсомедной подкладке</i> делают широкую (12 – 20мм) и не глубокую (1,5 – 2,5 мм) канавку треугольной формы (рисунок б), в которую до укладки и поджатия свариваемых листов засыпают мелкий флюс. При сборке с зазором флюс может засыпаться через зазор в процессе сварки. Слой мелкого флюса между кромками основного металла и медной подкладкой формирует обратный валик и защищает медную подкладку от непосредственного воздействия дуги. Кроме того, он предотвращает растекания жидкого металла.</p>	Конспект - ирование материала
		Демонстрация плаката

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

030500.01.00.00.00. ПЗ

Лист

78

<p>Домашнее задание 2мин</p>	<p>ла при наличии зазоров между нижней поверхностью листов и медной подкладкой.</p> <p><i>Сварка на остающейся стальной подкладке</i> стальная подкладка (рисунок в) шириной 10 – 40 мм и толщиной 2 – 4 мм плотно подгоняется под нижнюю часть стыка и прихватывается к нему. При сварке подкладка частично проплавляется приваривается к стыковому соединению, что обеспечивает полный провар свариваемых деталей. Подкладку выполняют из той же марки стали, что и само изделие. Этот приём применяют в трёх случаях, когда невозможно произвести сварку с обратной стороны изделия (например при сварке замкнутых сосудов) и когда остающаяся подкладка не мешает работе сварной конструкции.</p> <p><i>Сварка в замок</i> этот приём (рисунок г), являющийся разновидностью сварки на остающейся стальной подкладке, ввиду сложности подготовки кромок применяют в основном при выполнении кольцевых швов толстостенных цилиндров малого диаметра.</p> <p>Закрепление материала Автоматическая сварка под флюсом стыковыми швами. [24]</p>	<p>Демонстрация плаката</p>
-------------------------------------	---	-----------------------------

9.3 Вывод

Мною была проанализирована квалификационная характеристика сварщика 4 разряда, на основе сделанных выводов был разработан тематический план и конспект урока по повышению квалификации сварщика. В связи с изменением технологии сварки кожуха сосуда.

В результате проведённого курса обучения рабочие (сварщики) повысили свою квалификацию.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лист
					030500.01.00.00.00. ПЗ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При разработке новой технологии изготовления кожуха сосуда, необходимо было максимально механизировать сборку и сварку изделия. Это повышает производительность труда, повышает качество сварки и снижает трудоёмкость изготовления.

Для механизации и автоматизации процесса сборки и сварки изделия, в проекте предусмотрены сборочно-сварочные приспособления для закрепления и вращения изделия с необходимой скоростью в процессе сварки.

Внедрение нового технологического процесса и оборудования будет экономически выгодно и эффективно, т.к. в результате внедрения новой технологии происходит экономический эффект, а также улучшается условия работы.

Поставленные цели и задачи проекта достигнуты, в результате проведённой работы экономический эффект составил 712652.1 руб. Это значительно уменьшил себестоимость изделия, его трудоёмкость и позволит сократить расход дорогостоящих сварочных материалов.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лист	80
					030500.01.00.00.00. ПЗ	

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Сварка и резка в промышленном строительстве/ Б. Д. Малышев, А. И. Акулов, Е. К. Алексеев и др.; Под ред. Б. Д. Малышева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1980. – 782с., ил.
2. Шебеко Л.П. Оборудование и технология автоматической и полуавтоматической сварки. – М. : Высш.шк. , 1975. – 347 с.
3. Макаров Э.Л Шип В.В. Поталов Н.Н. «Сварка и свариваемые материалы» Т1 М. Машиностроение. 1991. – 506 с.
4. «Сварка в машиностроении под. ред. В. А. Винокурова в трёх томах, Т2 Машиностроение, 1979. – 426с.
5. Ерёмин Е. Н. Кац В. С. «Сварочные источники питания» Учебное пособие Омск 1993. – 88с.
6. Гитлевич А. Д., Этингоф Л.А. Механизация и автоматизация сварочного производства. – М.: Машиностроение, 1979. – 280с.
7. Шебеко Л.П. Оборудование и технология автоматической и полуавтоматической сварки. – М. : Высш.шк. , 1975. – 347 с.
8. Сварка и свариваемые материалы. В 3-х т. Т. 1 / Под ред. В.Н. Волченко и Э.Л. Макаров. – М. : Металлургия , 1991. – 526 с.
9. «Сварка в машиностроении под. ред. В. А. Винокурова в трёх томах, Т1 Машиностроение, 1979. – 502с.
10. Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением. Под ред. акад. Б. Е. Патона. М.: Машиностроение, 1974. – 767с.
11. Китаев А.М. , Китаев Я.А. Справочная книга сварщика. – М. : Машиностроение , 1985. – 256 с.
12. Сварка и свариваемые материалы. В 3-х т. Т. 1 / Под ред. В.Н. Волченко и Э.Л. Макаров. – М. : Металлургия , 1991. – 526 с.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

030500.01.00.00.00. ПЗ

Лист

81

13. Алёшин Н.П. , Щербинский В.Г. Контроль качества сварных работ. – М. : Высш. шк. , 1981. – 142 с.
14. Алёшин Н.П. , Щербинский В.Г. Радиационная , ультразвуковая и магнитная дефектоскопия металоизделий. – М . : Высш. шк. , 1991. – 269 с.
15. Гитлевич А.Д. , Этингоф Л.А. Механизация и автоматизация сварочного производства. М . : Машиностроение , 1979. – 278 с.
16. Сварка и резка в промышленном строительстве : Справочник / Б.Д. Малышев А.И. Акулов , Е.К. Алексеев , А.Н. Блинов. – М . : Стройиздат , 1980. – 783 с.
17. Виноградов В. С. Оборудование и технология автоматической и механизированной сварки: Учеб. для проф. учеб. заведений. – М.: Высш. шк.; Изд. центр Академия, 1997. – 319с.
18. Сварочное оборудование. Каталог – справочник. Часть вторая – Киев.: Наукова думка, 1968. – 386с.
19. Сварочное оборудование. Каталог – справочник. Часть первая – Киев.: Наукова думка, 1968. – 386с.
20. Общие машиностроительные укрупнённые нормы времени на сварку под флюсом. Утв. ком. от 28 марта, 1990. – М.: Экономика, 1990. – 127с.
21. Общие машиностроительные укрупнённые нормы времени на сварку в среде защитных газов. Утв. ком. от 28 марта, 1990. – М.: Экономика, 1990. – 144с.
22. Кушелев В.П. Охрана природы от загрязнений промышленными выбросами. – М. : Химия, 1979. – 240 с.
23. Белов С.В. Охрана окружающей среды. – М . : Высш. шк., 1991. – 318 с.
24. Шебеко Л. П. Оборудование и технология автоматической и механизированной сварки: Учеб. для сред. ПТУ. – М.: Высш. шк., 1986. – 279с.
25. ГОСТ 12,3,003-86^{*} Межгосударственный стандарт система стандартов безопасности труда

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

030500.01.00.00.00. ПЗ

Лист

82

26.Кулигин А.А. , Дайбов В.В. дипломное проектирование. Методическое пособие для студентов специализации 030507 – Екатеринбург: Изд-во Российский гос. проф. - пед. ун-та, 2003. – 68 с.

27.www.tehbez.ru

28.www.kaska.ru

29.www.skonline.ru

30.www.ochag.info

31.www.informika.ru

32.info.4dd.ru

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

030500.01.00.00.00. ПЗ

Лист

83